

ГОСТ 28702—90

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

ТОЛЩИНОМЕРЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Издание официальное

Б3 8—2004



Москва
Стандартинформ
2005

**Контроль неразрушающий
ТОЛЩИНОМЕРЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ**

Общие технические требования

Non-destructive testing.
Ultrasonic thickness gauges.
General technical requirements

**ГОСТ
28702—90**

МКС 19.100
ОКП 42 7611—42 7617

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на ультразвуковые толщиномеры, предназначенные для измерения толщин изделий в диапазоне от 0,1 до 1000 мм из материалов со скоростью распространения ультразвуковых колебаний в них от 1500 до 12000 м/с, принцип работы которых основан на взаимодействии с изделием излучаемых импульсных или непрерывных акустических колебаний, вводимых в изделие от пьезоэлектрических преобразователей через промежуточные контактные звукопроводящие среды, от электромагнитных или магнито-индукционных преобразователей, и устанавливает классификацию, обязательные (пп. 2, 3, 4 табл. 1—3, п. 5, табл. 2; пп. 2.8.1—2.8.3, 2.8.9, 2.11, 2.13, 2.14) и рекомендуемые требования к ним.

I. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. По назначению толщиномеры подразделяют на:
общего назначения;
специализированные.

1.2. По степени автоматизации толщиномеры подразделяют на:
ручного контроля;
автоматизированного контроля.

1.3. По защищенности от воздействия окружающей среды толщиномеры подразделяют на следующие исполнения:

защищенные от попадания внутрь толщиномера твердых тел (пыли);
защищенные от попадания внутрь толщиномера воды;
взрывозащищенные;
защищенные от воздействия агрессивной среды;
защищенные от других внешних воздействий.

1.4. По стойкости к механическим воздействиям толщиномеры подразделяют на исполнения:
виброустойчивое;
вибропрочное;
удароустойчивое;
ударопрочное.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении 1.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Толщиномеры должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 12997 для толщинометров автоматизированного контроля и технических условий на толщинометры конкретных типов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.10.90 № 2710
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6791—89
4. ВЗАМЕН ГОСТ 4.177—85 (в части акустических толщинометров)

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8.051—81	2.6.2	ГОСТ 21128—83	2.9.1
ГОСТ 12.1.001—89	2.11.4	ГОСТ 22782.0—81	2.11.3
ГОСТ 12.2.007.0—75	2.11.1	ГОСТ 25874—83	2.8.3
ГОСТ 2789—73	2.2	ГОСТ 26266—90	2.16
ГОСТ 12997—84	2.1, 2.10.1—2.10.4, 2.11.2	ГОСТ 27883—88	2.12.1
ГОСТ 14254—96	2.2, 2.10.5	СТ СЭВ 3230—81	2.11.1
ГОСТ 15150—69	2.10.1, 2.10.2	Нормы 8—72	2.13

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2005 г.

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *О.И. Власова*
Корректор *С.И. Фирсова*
Компьютерная верстка *С.В. Рабовой*

Подписано в печать 04.05.2005. Усл.печл. 1,40. Уч.-издл. 1,20. Тираж 100 экз. С 1032. Зак. 277.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4,
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

С. 2 ГОСТ 28702—90

2.2. Основные показатели для толщиномеров общего назначения приведены в табл. I—3.

Таблица 1

Толщиномеры ручного контроля, предназначенные для измерения толщины корродированных, эродированных изделий при значениях параметра шероховатости поверхностей $R_z \geq 40 \text{ мкм}$ по ГОСТ 2789

Наименование подгруппы однородной продукции	Наименование показателя	Значение показателя
Толщиномеры со степенью защиты не ниже IP53 по ГОСТ 14254 для работы при температуре не ниже минус 10 °C	1. Диапазон измеряемых толщин (по стали или алюминию), мм для толщинометров с автоматической настройкой на скорость распространения ультразвуковых колебаний (УЗК) в материале изделия, мм 2. Предел допускаемого значения основной погрешности, мм: в диапазоне толщин до 300 мм в диапазоне толщин свыше 300 мм для толщинометров с автоматической настройкой (юстировкой) на скорость распространения УЗК в материале изделия 3. Время непрерывной работы толщинометра от автономного источника питания без его замены или перезарядки, ч, не менее: со светоизлучающим индикатором со светоотражающим индикатором для толщинометров с автоматической настройкой (юстировкой) на скорость распространения УЗК в материале изделия, ч 4. Масса толщинометра с автономным источником питания без пьезоэлектрических преобразователей, кг, не более для толщинометров с автоматической настройкой (юстировкой) на скорость распространения УЗК в материале изделия, кг 5. Средняя наработка на отказ, ч, не менее	0,5—1000 1—1000 $\pm(0,1+0,001X^*)$ $\pm(0,1+0,01X)$ 20 300; 400** 50 0,4 0,4 32000
Толщиномеры взрывозащищенные со степенью защиты не ниже IP54 по ГОСТ 14254 для работы при температуре не ниже минус 10 °C	1. Диапазон измеряемых толщин (по стали), мм 2. Предел допускаемого значения основной погрешности, мм для толщинометров с автоматической настройкой (юстировкой) на скорость распространения УЗК в материале изделия, мм 3. Время непрерывной работы толщинометра от автономного источника питания без его замены или перезарядки, ч, не менее: со светоизлучающим индикатором со светоотражающим индикатором 4. Масса толщинометра с автономным источником питания, без пьезоэлектрических преобразователей, кг, не более 5. Средняя наработка на отказ, ч, не менее	0,7—300 $\pm 0,1$ $\pm(0,1+0,01X)$ 16 80 0,9 32000
Толщиномеры взрывозащищенные со степенью защиты не ниже IP54 по ГОСТ 14254 для работы при температуре до минус 30 °C и ниже	1. Диапазон измеряемых толщин (по стали), мм 2. Предел допускаемого значения основной погрешности, мм для толщинометров с автоматической настройкой (юстировкой) на скорость распространения УЗК в материале изделия, мм 3. Время непрерывной работы толщинометра со светоизлучающим индикатором от одного комплекта батарей или аккумуляторов без из замены или зарядки при нормальных условиях, ч, не менее	0,7—300 $\pm 0,1$ $\pm(0,1\pm 0,01X)$ 20

Продолжение табл. 1

Наименование подгруппы однородной продукции	Наименование показателя	Значение показателя
Толщиномеры взрывозащищенные со степенью защиты не ниже IP54 по ГОСТ 14254 для работы при температуре до минус 30 °С и ниже	4. Масса толщиномера с автономным источником питания, кг, не более 5. Средняя наработка на отказ, ч, не менее	1,8 25000

* X — измеряемая толщина, мм.

** Выбирают из ряда по согласованию с потребителем.

Таблица 2

Толщиномеры ручного контроля, предназначенные для измерения толщины изделий при значениях параметра шероховатости поверхностей $Rz < 40 \text{ мкм}$ по ГОСТ 2789

Наименование показателя	Значение показателя
1. Диапазон измеряемых толщин (по стали), мм	0,2—100,0
2. Предел допускаемого значения основной погрешности, мм: в диапазоне толщин до 10 мм в диапазоне толщин свыше 10 мм	$\pm 0,003; \pm 0,005; \pm 0,01; \pm 0,02^*$ $\pm 0,001X^{**}; \pm 0,01^*$
3. Мощность, потребляемая от сети, В · А, не более	12
4. Время непрерывной работы от автономного источника питания без его замены или перезарядки при нормальных условиях, ч, не менее	16, 40*
5. Масса толщиномера, кг, не более	1,8
6. Время одного измерения на стандартном образце, с, не более	6
7. Степень защиты от попадания внутрь толщиномера твердых тел и воды (по ГОСТ 14254), не хуже	IP54
8. Средняя наработка на отказ, ч, не менее	25000

* Выбирают из ряда по согласованию с потребителем.

** X — измеряемая толщина, мм.

Приложение к табл. 1—2. При расширении функциональных возможностей толщинометров, обеспечиваемых применением встроенных микропроцессорных устройств и (или) устройств оперативной памяти результатов измерений, и (или) интерфейсных устройств для подключения внешних устройств автоматической регистрации результатов измерений, допускается нормировать значения показателей времени непрерывной работы менее, а массы более установленных значений.

Таблица 3

Толщиномеры автоматизированного контроля, предназначенные для измерения толщины изделий в процессе их производства или эксплуатации

Наименование подгруппы однородной продукции	Наименование показателя	Значение показателя
Толщиномеры для измерения толщины изделий со значением параметра шероховатости поверхности $Rz \leq 40 \text{ мкм}$	1. Диапазон измеряемых толщин (по стали), мм 2. Предел допускаемого значения основной погрешности, мм: в диапазоне толщин до 10 мм в диапазоне толщин свыше 10 мм 3. Масса толщиномера, кг, не более 4. Мощность, потребляемая от сети, В · А, не более 5. Производительность контроля: Количество измерений в секунду, не менее	0,2—100,0; 0,1—100,0* $\pm 0,003; \pm 0,005; 0,01^*$ $\pm 0,001X^{**}; \pm 0,01^*$ 9 60 1000

С. 4 ГОСТ 28702—90

Продолжение табл. 3

Наименование подгруппы однородной продукции	Наименование показателя	Значение показателя
Толщиномеры для измерения толщины изделий со значением параметра шероховатости поверхности $Rz \leq 40 \text{ мкм}$	Время перенастройки толщиномера при смене объекта контроля, с, не более 6. Степень защиты от попадания внутрь толщиномера твердых тел и воды (по ГОСТ 14254), не хуже 7. Средняя наработка на отказ, ч, не менее	300 IP54 6600
Толщиномеры для измерения толщины изделий со значением параметра шероховатости поверхности $Rz > 40 \text{ мкм}$	1. Диапазон измеряемых толщин (по стали), мм 2. Предел допускаемого значения основной погрешности, мм: в диапазоне толщин до 10 мм в диапазоне толщин свыше 10 мм 3. Масса толщиномера, кг, не более 4. Мощность, потребляемая от сети, В · А, не более 5. Производительность контроля: Количество измерений в секунду, не менее Время перенастройки толщиномера при смене объекта контроля, с, не более 6. Степень защиты от попадания внутрь толщиномера твердых тел и воды (по ГОСТ 14254), не хуже 7. Средняя наработка на отказ, ч, не менее	0,6—100,0 $\pm(0,1+0,001X)$ 18 50 250 300 IP54 10000

* Выбирают из ряда по согласованию с потребителем, а по п. 1 — с разбивкой на поддиапазоны.

** X — измеряемая толщина, мм.

2.3. Верхние и нижние пределы диапазона измерения толщины должны выбираться из следующего ряда: 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0; 30,0; 40,0; 50,0; 100,0; 200,0; 300,0; 400,0; 500,0; 1000,0 мм.

Причина. В толщиномерах, в комплект которых входит два и более типов пьезозадиэлектрических преобразователей, пределы диапазона измеряемых толщин должны быть установлены для каждого типа преобразователей.

2.4. Требования к предельным значениям параметров контролируемых изделий, ограничивающим область применения толщиномера

2.4.1. Для толщиномеров общего назначения должны быть установлены следующие ограничивающие область применения предельные значения геометрических параметров изделий в зоне измерения при их раздельном воздействии:

максимально допустимое значение параметра шероховатости поверхности со стороны ввода ультразвука;

максимально допустимое значение параметра шероховатости поверхности со стороны, противоположной стороне ввода ультразвука;

значение параметра шероховатости Rz , устанавливаемое из ряда: 2,5; 5; 10; 20; 40; 80; 160; 320 мм;

максимально допустимый радиус кривизны поверхности полого цилиндра при вводе ультразвука со стороны выпуклой поверхности, устанавливаемый из ряда: 2; 3; 5; 10; 15; 20 мм;

максимально допустимая непараллельность поверхностей на участке измерения базовой длиной 20 мм, устанавливаемая из ряда: 0,3; 1,0; 3,0; 6,0 мм.

2.4.2. Для специализированных толщиномеров конкретных типов должны быть указаны стандарты или технические условия на измеряемое изделие, однозначно определяющие параметры, ограничивающие область применения толщиномеров (диапазон толщин, материал, максимально допустимую шероховатость или состояние поверхностей, минимальный радиус кривизны и максимальную непараллельность поверхностей).

2.4.3. Для толщиномеров общего назначения должен быть указан диапазон скоростей распространения ультразвуковых колебаний в материале контролируемых изделий.

2.4.4. Для специализированных толщиномеров, предназначенных для эксплуатации в условиях отличия температуры измеряемых изделий от температуры окружающей среды, должен быть указан диапазон температур поверхности контролируемого изделия.

2.5. Для толщиномеров, предназначенных для измерения изделий с корродированными или эродированными поверхностями, должна нормироваться условная чувствительность к выявлению локаль-

ногого утонения и предел допускаемого значения погрешности измерения в зоне утонения. Значения условной чувствительности следует выбирать из ряда: 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0 мм.

2.6. Требования к нормируемым метрологическим характеристикам

2.6.1. Основная погрешность толщиномеров должна нормироваться на стандартных образцах в нормальных условиях испытаний.

Нормальные условия испытаний должны быть установлены в технических условиях на толщиномеры конкретных типов и соответствовать следующим:

температура окружающего воздуха 20 °С;

отклонение температуры окружающего воздуха не должно превышать: ±2 или ±5 °С;

относительная влажность от 45 % до 75 %;

атмосферное давление от 86 до 106 кПа;

отклонение напряжения питания от номинального значения не должно превышать ±2 %;

при питании от сетей переменного тока общего назначения максимальное отклонение частоты сети от номинального значения ±1 %; максимально допустимый коэффициент высших гармоник ~5 %;

внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать или находиться в пределах, не влияющих на работу толщиномеров.

2.6.2. Для специализированных толщиномеров значения комплекса нормируемых метрологических характеристик, включая предел допускаемого значения основной погрешности, в диапазоне толщин до 500 мм должны удовлетворять требованиями ГОСТ 8.051; выше 500 мм устанавливаются по согласованию с заказчиком (потребителем) толщиномеров.

2.6.3. В качестве характеристик чувствительности толщиномера к влияющим факторам нормируют пределы допускаемых значений дополнительной погрешности от воздействия каждого из факторов.

2.6.4. Предел допускаемого значения дополнительной погрешности, вызванной изменением напряжений питания от минимального до максимального значения, не должен превышать половины предела допускаемого значения основной погрешности толщиномера.

2.6.5. Предел допускаемого значения дополнительной погрешности от изменения температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С в рабочем интервале температур не должен превышать половины предела допускаемого значения основной погрешности.

2.6.6. Предел допускаемого значения дополнительной погрешности от изменения температуры поверхности измеряемого изделия и преобразователя пьезоэлектрического в интервале температур, выбираемом из ряда: 10, 20, 40, 100 °С, в любом участке рабочего диапазона температур не должен превышать половины предела допускаемого значения основной погрешности толщиномера.

2.6.7. Если значения дополнительных погрешностей, указанных в пп. 2.6.5, 2.6.6, не превышают 0,2 предела допускаемого значения основной погрешности, допускается нормировать их на расширенный или полный рабочий интервал температур.

2.6.8. Если значения дополнительных погрешностей по п. 2.6.4 и (или) дополнительные погрешности на полный интервал температур по п. 2.6.7 не превышают 0,2 предела основной погрешности, вместо пределов допускаемого значения дополнительной погрешности нормируют предел допускаемого значения погрешности толщиномера в интервале соответствующей влияющей величины.

2.6.9. Для толщиномеров общего назначения должны нормироваться пределы допускаемых значений дополнительной погрешности и (или) погрешностей в интервале значений или при предельных значениях указанных в п. 2.4.1 геометрических параметров изделий при их раздельном воздействии, а также функции влияния каждого из параметров на нижнее и (или) верхнее значения диапазона измеряемых толщин.

2.6.10. Проверка указанных в п. 2.6.9 параметров должна проводиться на стандартных образцах.

2.6.11. Если в состав толщиномера входят несколько типов пьезоэлектрических преобразователей, то параметры и характеристики по п. 2.6.9 должны быть приведены для каждого типа преобразователей. Комплекс нормируемых параметров, метрологических характеристик и функций влияния для преобразователей конкретного типа устанавливают, исходя из их назначения.

2.7. Требования к времени установления и продолжительности рабочего режима

2.7.1. Толщиномеры должны обеспечивать основные метрологические характеристики по истечении времени установления рабочего режима.

Время установления рабочего режима толщиномеров с автономным (аккумуляторным или батарейным) или комбинированным источником питания должно выбираться из ряда: 10, 15, 20 с; толщиномеров с питанием только от электрической сети – из ряда: 1, 5, 10, 15 мин с момента включения толщиномера.

С. 6 ГОСТ 28702—90

2.7.2. Толщиномеры с питанием от электрической сети должны обеспечивать минимальную длительность непрерывной работы не менее 8 ч.

2.8. Требования к конструкции

2.8.1. Все виды соединений толщиномера должны обеспечивать надежный электрический контакт и прочное механическое крепление.

2.8.2. Материалы, применяемые в конструкции толщиномера, должны быть невоспламенямыми в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения толщиномеров.

2.8.3. Места присоединения защитных проводников, электрические зажимы, соединенные с доступными токопроводящими частями, класс защиты, вид питания должны иметь четкую и прочную маркировку по ГОСТ 25874.

2.8.4. Толщиномеры ручного контроля должны быть снабжены приспособлениями для крепления в рабочем положении на груди или руке оператора в условиях ограниченной возможности перемещения оператора.

2.8.5. Цифровые отсчетные устройства толщиномеров должны воспроизводить результаты в десятичной системе счисления. Дискретность цифрового отсчетного устройства выбирается из ряда: 0,001; 0,010; 0,100; 1,000 мм.

2.8.6. Шкалы толщиномеров со стрелочными или световыми отсчетными устройствами должны быть равномерными. Цену деления шкалы в миллиметрах выбирают из ряда: 0,001; 0,002; 0,005; 0,010; 0,020; 0,050; 0,100; 0,200; 0,500; 1,000; 2,000; 5,000.

2.8.7. По требованию потребителя толщиномеры должны иметь возможность сопряжения через интерфейс с внешними устройствами регистрации информации.

2.8.8. В толщиномерах с автономным источником питания должен быть предусмотрен индикатор включения питания, индикатор разряда батарей (аккумуляторов) и (или) устройство автоматического отключения питания при разряде батарей (аккумуляторов) автономного источника питания.

2.8.9. Толщиномеры автоматического контроля должны иметь возможность сопряжения через интерфейс с устройствами разбраковки контролируемых изделий по верхнему и нижнему предельно допустимым значениям толщины.

2.9. Требования к электрическому питанию и энергопотреблению

2.9.1. Параметры питания толщиномеров от электрических сетей общего назначения постоянного и переменного тока должны соответствовать ГОСТ 21128.

2.9.2. В качестве характеристики энергопотребления для толщиномеров с питанием от электрических сетей нормируют потребляемую мощность, а для толщиномеров с автономным источником питания — время непрерывной работы от источника питания без его замены или перезарядки.

2.10. Требования по устойчивости и прочности к внешним воздействиям

2.10.1. Требования по устойчивости и прочности толщиномеров к воздействию климатических факторов устанавливают в зависимости от места размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150, для толщиномеров автоматизированного контроля — по ГОСТ 12997.

2.10.2. Условия транспортирования и хранения толщиномеров в части воздействия климатических факторов внешней среды устанавливают по ГОСТ 15150, для толщиномеров автоматизированного контроля — по ГОСТ 12997.

2.10.3. Толщиномеры, в зависимости от места размещения при эксплуатации, должны соответствовать требованиям по устойчивости и прочности к механическим воздействиям по ГОСТ 12997.

2.10.4. Толщиномеры в транспортной таре должны быть прочными к воздействию механико-динамических нагрузок по ГОСТ 12997.

2.10.5. Степень защиты толщиномеров от проникновения твердых тел, пыли и воды устанавливают по требованию потребителя в соответствии с условиями эксплуатации по ГОСТ 14254.

2.11. Требования безопасности

2.11.1. В технических условиях на толщиномеры конкретных типов должны быть установлены требования по электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0, СТ СЭВ 3230—81.

2.11.2. Для толщиномеров с питанием от электрических сетей общего назначения значения электрического сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции между цепями и корпусом толщиномера должны быть установлены по ГОСТ 12997.

2.11.3. Толщиномеры во взрывозащищенном исполнении должны удовлетворять дополнительно требованиям ГОСТ 22782.0.

2.11.4. Средний уровень звукового давления или колебательная скорость или интенсивность ультразвука в зоне контакта пьезоэлектрического преобразователя с телом оператора должны соот-

ветствовать ГОСТ 12.1.001 и не должны превышать соответственно 110 дБ или $1,6 \cdot 10^{-2}$ м/с, или 0,1 Вт/см².

2.12. Требования к надежности

2.12.1. Показатели надежности толщиномеров:

- 1) средняя наработка на отказ;
- 2) среднее время восстановления работоспособного состояния;
- 3) средний срок службы.

Значения показателей безотказности, ремонтопригодности и долговечности устанавливают по ГОСТ 27883.

2.12.2. Средняя наработка на отказ для специализированных толщиномеров ручного контроля, предназначенных для работы при температуре не ниже минус 10 °С, должна быть не менее 32000 ч; для толщиномеров, работающих при температуре до минус 30 °С и ниже — не менее 25000 ч; для толщиномеров автоматизированного контроля — не менее 10000 ч.

2.13. Уровень радиопомех, создаваемых толщиномером, не должен превышать норм, предусмотренных в «Общесоюзных нормах допускаемых индустриальных радиопомех» (Нормы 8—72).

2.14. Устойчивость толщиномеров к электромагнитным помехам

2.14.1. Толщиномеры с питанием от электрических сетей общего назначения должны сохранять работоспособность при воздействии гармонической и импульсной помех, вводимых в сеть питания. Параметры помехи должны соответствовать приведенным на черт. 1 и в табл. 4.

Таблица 4

Наименование параметра импульса помехи	Значение параметра на зажимах питания	
	от сети постоянного тока	от сети переменного тока
Амплитуда, дБ (В)	140(10)	167(225)
Длительность на уровне 0,5 мкс	10 ± 1	10 ± 1
Длительность переднего фронта, мкс, не более	0,5	0,5
Частота следования, Гц	1	1

Пределевые значения напряжения гармонических помех в полосе частот от 10 кГц до 30 МГц



Черт. 1

2.14.2. Толщиномеры должны сохранять работоспособность при воздействии внешних гармонических помех магнитного поля. Параметры помехи должны соответствовать приведенным на черт. 2.

2.14.3. Толщиномеры должны сохранять работоспособность при воздействии гармонической помехи внешнего электрического поля с эффективным значением напряженности поля 120 дБ в полосе частот, установленной в технических условиях на толщиномеры конкретных типов.


2.14.4. Дополнительные требования по помехозащищенности могут быть установлены в технических условиях на толщиномеры конкретного типа.

По требованию потребителя допускается проводить проверку толщиномеров переменным напряжением с частотой от 100 Гц от 30 мГц синусоидальной характеристики.

2.15. В эксплуатационной документации толщиномеров должны быть указаны следующие данные:

типы рекомендуемых контактных сред, температура и другие условия их применения;

Пределевые значения напряженности магнитного поля гармонических помех в полосе частот от 30 Гц до 50 кГц

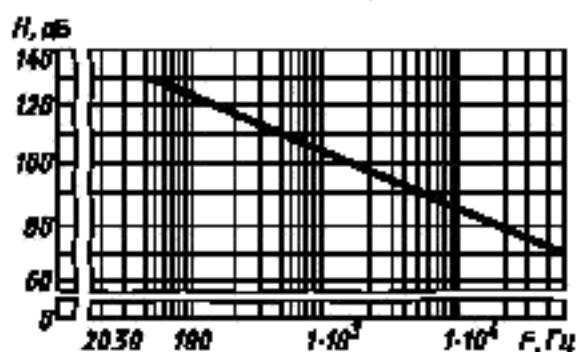

Черт. 2

П р и м е ч а н и е. Значения напряжения, тока и напряженности поля электромагнитных помех выражают соответственно в децибелах относительно 1 мкВ, 1 мкА; 1 мкВ/м — для электрического поля; 1 мкА/м — для магнитного поля.

С. 8 ГОСТ 28702—90

сведения о местах подключения внешних устройств для съема или ввода электрических сигналов с указанием параметров входных (выходных) сигналов и допустимой нагрузки; типы используемых элементов питания и их количество.

2.16. Требования к пьезоэлектрическим преобразователям

Основные параметры пьезоэлектрических преобразователей, входящих в комплект толщиномера, устанавливают по ГОСТ 26266 в технических условиях и эксплуатационной документации на преобразователи или толщиномеры.

2.17. Условное обозначение ультразвукового толщиномера должно состоять: из букв УТ, номера модели, буквенно-цифрового обозначения конструктивного исполнения (при необходимости).

Пример условного обозначения ультразвукового толщиномера с номером модели 93:

УТ-93П

2.18. Номенклатура основных показателей качества, необходимых при разработке ТЗ и ТУ на ультразвуковые толщиномеры, приведена в приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Термин	Пояснение
Толщиномер общего назначения	Толщиномер, в стандартах или технических условиях, на который не установлен конкретный объект измерения
Специализированный толщиномер	Толщиномер в стандартах или технических условиях, на который установлен конкретный объект измерения
Толщиномер ручного контроля	Толщиномер, предназначенный для измерения толщин изделий при пошаговом либо непрерывном сканировании их поверхности преобразователем с участием оператора
Толщиномер автоматизированного контроля	Толщиномер, предназначенный для измерения толщин изделий при пошаговом либо непрерывном сканировании их поверхности преобразователем без участия оператора
Условная чувствительность к выявлению локальных утонений	Наименьшее значение диаметра дискового плоскодонного отражателя при постоянном номинальном значении расстояния до него, погрешность измерения расстояния до которого не превышает установленного значения
Погрешность толщиномера на стандартных образцах толщины шероховатости при измерении со стороны шероховатой поверхности	Разность показаний индикаторного устройства толщиномера и значения толщины образца, измеренного по выступам
Погрешность толщиномера на стандартных образцах толщины шероховатости при измерении со стороны гладкой поверхности	Разность показаний индикаторного устройства толщиномера и значения толщины образца, измеренного по впадинам
Погрешность толщиномера на непараллельных стандартных образцах	Разность показаний индикаторного устройства толщиномера и значения толщины образца, определенного в точке, соответствующей геометрическому центру проекции излучающей поверхности преобразователя на поверхность ввода ультразвуковых колебаний в образец

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

**НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА,
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ТОЛЩИНОМЕРЫ**

Наименование показателя	Толщиномеры			
	общего назначения		специализированные	
	ТЗ на ОКР	ТУ	ТЗ на ОКР	ТУ
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ				
1.1. Диапазон измеряемых толщин	+	+	+	+
1.2. Предел допускаемого значения основной погрешности	+	+	+	+
1.3. Пределы допускаемых значений дополнительных погрешностей, обусловленных влияющими величинами, и (или) погрешностей в диапазоне влияющих величин	+	+	+	+
1.4. Параметры контролируемых изделий, ограничивающие область применения	+	+	+	+
1.5. Условная чувствительность к выявлению локальных утонений	±	±	±	±
1.6. Степень защиты от попадания внутрь толщиномера твердых тел, пыли и воды	+	+	+	+
1.7. Производительность контроля (для толщиномеров автоматизированного контроля)	—	—	+	+
1.8. Время одного измерения (для толщиномеров ручного контроля)	+	+	—	—
2. УСТОЙЧИВОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ				
2.1. Устойчивость к вибрации	+	+	+	+
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ				
3.1. Потребляемая мощность	±	±	±	±
3.2. Время непрерывной работы от автономного источника питания без его замены или перезарядки	±	±	±	±
4. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ				
4.1. Средняя наработка на отказ	+	+	+	+
4.2. Среднее время восстановления работоспособного состояния	+	+	+	+
4.3. Средний срок службы	+	+	+	+
5. ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ				
5.1. Масса	+	+	+	+
5.2. Габаритные размеры	±	+	±	+

При мечани е. Знак «+» означает применяемость; «—» — неприменимость; «±» — ограниченную применяемость для толщиномеров конкретного типа.