

ГОСТ Р 50139—92

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ДЛЯ СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ**

Общие технические условия

Издание официальное

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ДЛЯ СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ**

Общие технические условия

Processing equipment
General specifications

**ГОСТ Р
50139—92**

ОКС 31.020
ОКСТУ 6860

Дата введения 1993—07—01

Настоящий стандарт распространяется на сборочно-монтажное технологическое оборудование (далее — оборудование), предназначенное для механизации и автоматизации технологических процессов электрического монтажа и сборки радиоэлектронных средств (РЭС).

По условиям эксплуатации оборудование должно соответствовать исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 со степенью защиты корпуса от пыли и брызг IP44 по ГОСТ 14254.

Виды оборудования, на которые распространяется стандарт, приведены в приложении 1.

Требования 3.1.3 и 4.2 являются рекомендуемыми.

1 Основные параметры и размеры

1.1 Параметры оборудования и их значения должны соответствовать установленным в конструкторской документации (КД) и технических условиях (ТУ).

Перечень обязательных параметров, которые необходимо указывать в ТУ на оборудование, приведен в приложении 2.

1.2 Электропитание оборудования должно осуществляться от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц и напряжением 380/220 В $\pm 10\%$. При требованиях к электропитанию, отличных от установленных выше, должны быть предусмотрены специальные источники питания.

1.3 Значения номинальных напряжений выбирают из рядов:

- 1) для переменного тока — 6,3; 12; 24; 36; 42; 110; 220; 380 В;
- 2) для постоянного тока — 5; 12; 24; 36; 48; 110; 220 В.

1.4 Погрешность автоматического регулирования и поддержания заданных режимов (параметров) выбирают из ряда: $\pm 2,0$; $\pm 2,5$; $\pm 3,0\%$.

1.5 Габаритные размеры оборудования выбирают из ряда предпочтительных чисел по ГОСТ 8032.

1.6 Номинальный размер от поверхности пола до опорной поверхности транспортируемых изделий должен быть 950 мм*.

2 Технические требования

2.1 Общие требования

2.1.1 Оборудование должно обеспечивать выполнение заданного технологического процесса, соответствовать требованиям ТУ, комплекта КД на него и настоящего стандарта.

* Размер обязателен для опытно-конструкторских разработок (ОКР), технические задания (ТЗ) на которые утверждены после 01.01.95.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992
© ИПК Издательство стандартов, 2004

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

ГОСТ Р 50139—92

номер грузового места, должны быть вложены памятка потребителю по обращению с оборудованием до запуска его в эксплуатацию и упаковочная ведомость, содержащая следующие данные:

- 1) товарный знак;
- 2) наименование и обозначение оборудования и его составных частей с указанием их наименования, обозначения, количества составных частей, номера грузового места, в которое они помещены;
- 3) обозначение ТУ на оборудование;
- 4) месяц и год упаковки;
- 5) штамп-номер упаковщика;
- 6) штамп службы технического контроля;
- 7) штамп представителя заказчика, если оборудование принимает представитель заказчика;
- 8) общее число пломб на транспортной таре;
- 9) вид оттиска на пломбах.

Ведомость упаковки составляют в случае упаковывания оборудования в два или более грузовых места. При упаковывании оборудования в одно грузовое место составляют упаковочный лист.

2.9.12 Для обеспечения защиты транспортной тары с упакованным оборудованием и его составными частями от непосредственного воздействия атмосферных осадков крышка транспортной тары должна быть покрыта с наружной стороны рулерондом марки РКМ-350Б по ГОСТ 10923.

2.9.13 Транспортные ящики (грузовые места) с упакованным оборудованием и его составными частями должны быть, при необходимости, обиты стальной лентой по ГОСТ 3560 и опломбированы по ГОСТ 18680 и КД на упаковку. Способ установки пломб должен исключать возможность вскрытия ящиков без повреждения пломб.

2.9.14 На транспортную тару (на каждое грузовое место) с упакованным оборудованием и его составными частями должна быть нанесена окраской по трафарету быстровысыхающей и несмываемой черной краской транспортная маркировка, содержащая манипуляционные знаки № 1, 3, 9, 11, 12, основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192.

2.9.15 Маркировка на транспортной таре не должна осыпаться, расплываться и выцветать в течение срока транспортирования и хранения оборудования.

2.9.16 Транспортная тара должна быть прочной и обеспечивать защиту упакованного оборудования от механических повреждений в условиях транспортирования, установленных настоящим стандартом и ТУ на оборудование.

2.9.17 Размещение и крепление грузовых мест в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение грузового места и исключать возможность смешения его при транспортировании.

2.10 Транспортирование и хранение

2.10.1 Оборудование может транспортироваться при температуре окружающего воздуха от плюс 60 до минус 50 °С и относительной влажности воздуха 100 %.

2.10.2 Оборудование должно храниться в упаковке, предусмотренной настоящим стандартом и ТУ на оборудование.

Условия хранения — по группе 4 ГОСТ 15150, если нет других указаний в ТУ на оборудование, при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

2.11 Требования охраны окружающей среды

2.11.1 Конструкция оборудования должна предусматривать устройства, обеспечивающие отсутствие утечки в окружающее пространство, в том числе и через вентиляционные устройства, агрессивных, токсичных и других экологически опасных и вредных производственных выбросов по ГОСТ 12.0.003.

2.11.2 По состоянию санитарно-защитной зоны окружающей среды оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.005 и «Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий» (СН 245—78), утвержденным Госстроем СССР 05.11.71.

3 Приемка

3.1 Основные положения

3.1.1 Для контроля соответствия оборудования требованиям ТЗ, ТУ и КД проводят следующие виды испытаний:

предварительные,
приемочные, приемосдаточные, периодические, квалификационные.

Обязательность проведения предварительных и приемочных испытаний при создании опытных образцов оборудования устанавливают в ТЗ на разработку оборудования.

3.1.2 Метрологическое обеспечение испытаний осуществляют в соответствии с государственными стандартами и другой НТД по метрологическому обеспечению.

Применяемые средства при испытаниях, измерениях, контроле должны быть аттестованы (проверены) в сроки, установленные для этих средств.

3.1.3 Виды и последовательность испытаний на соответствие требованиям настоящего стандарта приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование проверки	Номер пункта		Испытания опытного образца (опытной партии)		Испытания серийного образца		
	технических требований, требований безопасности	метода контроля	предварительные	приемочные	квалификационные	приемо-сдаточные	периодические
Проверка основных параметров	1.1 1.2 1.3 1.4	4.2.1	+	+	+	+	+
Проверка габаритных и установочных размеров	1.5 1.6	4.2.2	+	+	+	—	+
Проверка на соответствие ТУ, КД и настоящего стандарта	2.1.1	4.2.3	+	+	+	+	+
Проверка защиты от вибрации и ударов	2.1.2	4.2.4	+	+	+	—	—
Проверка наличия отключающего устройства нагревательных элементов при достижении максимально допустимой температуры	2.1.3	4.2.5	+	+	+	—	+
Проверка составных частей на устойчивость к агрессивным средам	2.1.4	4.2.6	+	+	+	—	+
Проверка защиты обрабатываемых изделий от воздействия СЭ со стороны оборудования	2.1.5	4.2.7	+	+	+	—	+
Проверка взаимозаменяемости запасных и сменных частей	2.1.6	4.2.8	—	+	+	—	+
Проверка плавности движения исполнительных органов (транспортных средств)	2.1.7	4.2.9	+	+	+	+	+
Проверка уровня создаваемых радиопомех	2.1.8	4.2.10	+	+	+	—	+
Проверка правильности электромонтажа	2.1.9—2.1.21	4.2.11	+	+	+	+	+
Проверка основных параметров гидроприводов (пневмонприводов)	2.1.22 2.1.23	4.2.12 4.2.13	— —	+	+	— —	+

ГОСТ Р 50139—92

Продолжение таблицы 5

Наименование проверки	Номер пункта		Испытания опытного образца (опытной партии)		Испытания серийного образца		
	технических требований, требований безопасности	метода контроля	предварительные	приемочные	квалификационные	приемо-сдаточные	периодические
Проверка требований к конструкции гидравлических (пневматических) приводов, аппаратуры, трубопроводов	2.1.24—2.1.37	4.2.11	—	+	+	—	+
Проверка утечки смазочных и других жидкостей из различных полостей оборудования	2.1.38	4.2.14	+	+	+	+	+
Проверка потребления энергии оборудованием и массы оборудования	2.1.39	4.2.15	—	+	+	—	—
Проверка правильности функционирования исполнительных механизмов	2.2.1—2.2.18	4.2.16	+	+	+	+	+
Проверка сохранности печатных проводников, контактных площадок печатных плат, корпусов и выводов ИЭТ, жил, изоляции, оплетки проводов и кабелей	2.2.19	4.2.17	+	+	+	+	+
Проверка работоспособности оборудования при отклонениях напряжений питающей сети	2.2.20	4.2.18	+	+	+	—	+
Проверка материалов и комплектующих изделий на соответствие требованиям КД, ТУ и настоящего стандарта	2.3.1 2.3.2 2.3.3	4.2.19 4.2.20	— — —	— — —	+	+	+
Проверка показателей надежности	2.4.1—2.4.3	4.2.21	—	+	+	—	+
Проверка эргonomических и эстетических требований	2.5.1—2.5.13	4.2.22	+	+	+	—	—
Проверка требований по устойчивости к внешним воздействиям	2.6.1 2.6.2	4.2.23	—	+	+	—	+
Проверка требований техники безопасности, в том числе:							

Продолжение таблицы 5

Наименование проверки	Номер пункта		Испытания опытного образца (опытной партии)		Испытания серийного образца		
	технических требований, требований безопасности	метода контроля	предварительные	приемочные	квалификационные	приемо-сдаточные	периодические
Проверка наличия зажима заземления, знака заземления, предохраняющих устройств на механизмах приводов, знака электрического напряжения, надписей и символов возле сигнальных ламп и органов управления, устройства для подъема и передвижения грузоподъемными механизмами; проверка подключения вытяжной вентиляции	2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.12 2.7.16	4.2.24	+	+	+	+	+
Проверка электрического сопротивления между зажимом заземления и любой металлической нетоковедущей частью оборудования	2.7.4	4.2.25	+	+	+	+	+
Проверка электрической прочности изоляции	2.7.5	4.2.26	+	+	+	+	+
Проверка наличия работы сигнальной лампы	2.7.6	4.2.27	—	+	+	+	+
Проверка наличия блокирующего устройства, исключающего самопроизвольное включение оборудования	2.7.7	4.2.28	—	+	+	—	+
Проверка освещенности рабочей зоны	2.7.11	4.2.29	—	+	+	—	+
Проверка уровней звукового давления, создаваемого оборудованием	2.7.13	4.2.30	—	+	+	—	+
Проверка защиты от перегрузок и токов короткого замыкания	2.7.14	4.2.31	+	+	+	+	+
Проверка температуры нагрева наружной поверхности и тепловых излучений	2.7.15 2.7.17	4.2.32	—	+	+	—	+
Проверка качества нанесения и правильности маркировки	2.8.1—2.8.3 2.8.4	4.2.33 4.2.34	— —	+	+	+	+
Проверка консервации	2.9.1—2.9.4	4.2.35	—	—	+	+	+
Проверка качества упаковки оборудования	2.9.5—2.9.7 2.9.8—2.9.11 2.9.12—2.9.14	4.2.36 4.2.37 4.2.38	— — —	— — —	+	+	+

ГОСТ Р 50139—92

Окончание таблицы 5

Наименование проверки	Номер пункта		Испытания опытного образца (опытной партии)		Испытания серийного образца		
	технических требований, требований безопасности	метода контроля	предварительные	приемочные	квалификационные	приемо-сдаточные	периодические
Проверка маркировки и качества транспортной тары	2.9.15, 2.9.16	4.2.39 4.2.40	— —	— —	+	+	+
Проверка условий транспортирования	2.9.17 2.10.1, 2.10.2	4.2.41 4.2.42 4.2.43	— — —	— — —	+	— — —	+
Проверка требований по охране окружающей среды	2.11.1, 2.11.2	4.2.44					

П р и м е ч а н и я

1 Знак «+» означает, что испытания проводят; знак «—» — не проводят.

2 Проверки по 2.9.1—2.9.17, 2.10.1, 2.10.2 проводят при передаче оборудования потребителю (опытно-промышленной эксплуатации).

Испытания оборудования в соответствии с таблицей 5 проводят с учетом требований аналогичной таблицы, приведенной в ТУ.

3.1.4 В случае изменения конструкции, принципиальной схемы и других изменений по указанию начальника ОТК предприятия-изготовителя допускается проводить другие виды дополнительных испытаний в соответствии с программой и методикой испытаний предприятия-изготовителя.

3.2 Предварительные испытания

3.2.1 Предварительные испытания опытного образца (опытной партии) проводят для определения соответствия оборудования требованиям ТЗ, стандартов и технической документации и для решения вопроса о возможности представления оборудования на приемочные испытания.

3.2.2 Предварительные испытания опытного образца (опытной партии) организует и проводит предприятие-разработчик при необходимости с привлечением предприятия — изготовителя серийной продукции в соответствии с программой и методикой испытаний (ПМ) по ГОСТ 2.106.

Разрабатывают, согласовывают и утверждают ПМ в порядке, установленном на предприятии-разработчике.

3.2.3 Изготовитель опытного образца перед проведением испытаний после завершения его сборки и настройки должен представить разработчику контрольный талон отдела технического контроля (ОТК) на соответствие образца требованиям ТЗ и КД.

3.2.4 В процессе испытаний оборудования ход и результаты испытаний фиксируют в порядке, установленном ПМ испытаний.

3.2.5 Испытания могут быть прерваны или прекращены в случаях:

- 1) несоответствия опытного образца требованиям ТЗ или КД;
- 2) выхода из строя испытуемого опытного образца.

3.2.6 Испытания считают законченными, если опытный образец соответствует требованиям ТЗ, ПМ и ТУ, а результаты испытаний оформлены актом, подтверждающим выполнение ПМ и содержащим оценку результатов испытаний.

Оценка результатов испытаний должна содержать конкретные, точные формулировки, обеспечивающие их однозначное понимание. При отрицательных результатах испытаний указывают невыполненные требования ТЗ, пути устранения замечаний и порядок повторной проверки оборудования после устранения недостатков.

3.2.7 Применяемые средства испытаний, измерений и контроля должны соответствовать требованиям ПМ. При проведении испытаний обеспечивают правильность применения указанных средств и проведения измерений и контроля.

Порядок и сроки аттестации (проверки) нестандартных средств испытаний, измерений и контроля, используемых при проведении испытаний опытных образцов оборудования, подлежат согласованию со службой технического контроля и метрологической службой предприятия.

3.3 Приемочные испытания

3.3.1 Приемочные испытания опытного образца проводят для определения соответствия оборудования требованиям ТЗ, стандартов и технической документации, оценки технического уровня и определения возможности постановки оборудования на производство.

3.3.2 Порядок и обязательность проведения приемочных испытаний — по ГОСТ Р 15.201.

3.3.3 Остальные требования к проведению приемочных испытаний — в соответствии с 3.2.2—3.2.7 настоящего стандарта.

3.4 Приемосдаточные испытания

3.4.1 Приемосдаточные испытания проводят как контрольные испытания при приемочном контроле, по результатам которого принимается решение о пригодности оборудования к поставке и использованию. Приемосдаточные испытания проводят служба технического контроля предприятия-изготовителя с привлечением, при необходимости, других служб.

3.4.2 Объем и последовательность приемосдаточных испытаний конкретного оборудования определяет разработчик в ТУ на оборудование с учетом требований ГОСТ Р 15.201 и настоящего стандарта.

3.4.3 Каждый образец оборудования единичного, серийного производства должен быть подвергнут приемосдаточным испытаниям на соответствие требованиям раздела 2 настоящего стандарта и ТУ на оборудование, специфичных для конкретного оборудования.

3.4.4 На приемку представителю службы технического контроля предъявляют образцы, проверенные изготовителем и отвечающие требованиям настоящего стандарта и ТУ на оборудование в объеме приемосдаточных испытаний.

Образцы оборудования должны быть представлены на испытания комплектно, включая запасные части, инструмент, принадлежности, предусмотренные в ведомости ЗИП, и сопроводительную документацию, предусмотренную ТУ на оборудование.

Каждый образец предъявляют к приемке извещением, подписанным начальником цеха-изготовителя или уполномоченным лицом.

3.4.5 Оборудование, удовлетворяющее всем требованиям в объеме приемосдаточных испытаний, считается выдержавшим эти испытания и годным к эксплуатации.

3.4.6 Если в процессе приемосдаточных испытаний будет обнаружено несоответствие оборудования хотя бы одному из пунктов проверяемых требований, то оборудование считают не выдержавшим испытания и возвращают изготовителю для перепроверки и выявления причин дефекта и его устранения.

3.4.7 При отказе ИЭТ производят их замену. При этом результаты испытания не считаются отрицательными, если отказавшие ИЭТ использовались в режимах и условиях, установленных стандартами или ТУ на них.

После замены отказавших ИЭТ проверки повторяют.

3.4.8 Возвращенное оборудование после исправления и перепроверки изготовителем может быть повторно предъявлено к приемке представителю службы технического контроля новым извещением с надписью «повторно», подписанным главным инженером предприятия-изготовителя, с приложением акта об анализе отказа, где должны быть указаны причины появления дефектов и меры, принятые для их устранения и исключения их повторения.

Оборудование, предъявляемое повторно, проверяют в полном объеме приемосдаточных испытаний.

В зависимости от характера дефектов, причин их появления и возможности влияния проведенных доработок на остальные параметры оборудования по решению службы технического контроля допускается проводить повторные приемосдаточные испытания не в полном объеме, а только по пунктам несоответствия и по пунктам ТУ на оборудование, по которым испытания не были проведены.

3.4.9 Если при повторных испытаниях будет обнаружено несоответствие оборудования хотя бы одному требованию ТУ на оборудование, то испытания должны быть прекращены, а оборудование возвращено изготовителю. Возможность дальнейшей доработки и предъявления к приемке данного образца оборудования определяет главный контролер и руководитель или главный инженер предприятия-изготовителя.

3.4.10 При обнаружении дефектов, повторяющихся в разных экземплярах (партиях) образцов, приемку оборудования останавливают до выявления и устранения причин возникновения дефектов.

3.4.11 Результаты приемосдаточных испытаний оформляют протоколом приемосдаточных ис-

ГОСТ Р 50139—92

пытаний, подписанным лицами, проводившими испытания, и оформленным в соответствии с требованиями НТД, действующей на предприятии-изготовителе.

3.4.12 Принятым считается оборудование, выдержавшее приемосдаточные испытания, укомплектованное и упакованное в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ТУ на оборудование, имеющее клеймо (пломбу) службы технического контроля в местах, предусмотренных КД, и соответствующие записи в сопроводительной документации.

На принятное оборудование служба технического контроля предприятия-изготовителя выдает сопроводительный документ, удостоверяющий качество и пригодность оборудования для поставки потребителю.

Вид, форма и содержание сопроводительного документа должны соответствовать НТД предприятия-изготовителя.

3.4.13 Оборудование подлежит перепроверке перед отгрузкой потребителю, если оно хранилось на складе изготовителя более 6 мес.

Перепроверку проводит служба технического контроля в объеме приемосдаточных испытаний. При этом допускается по отдельным требованиям проверку не проводить.

Дата перепроверки должна быть дополнительно указана в ЭД.

При удовлетворительных результатах перепроверки оборудование подлежит отгрузке потребителю, в противном случае его возвращают изготовителю. Эти образцы могут быть вновь предъявлены на приемку новым извещением в порядке, установленном для повторных приемосдаточных испытаний.

3.4.14 Для крупногабаритных образцов, требующих для проведения испытаний больших площадей и специальных энергоносителей, допускается, по согласованию с потребителем, проводить приемосдаточные испытания или отдельные виды этих испытаний на предприятии-потребителе после монтажа и наладки оборудования.

3.5 Периодические испытания

3.5.1 Периодические испытания проводят с целью периодического контроля качества оборудования, стабильности технологического процесса их изготовления в период между предшествующими очередными испытаниями в объеме требований, установленных в ТУ на оборудование для этих категорий испытаний, и подтверждения возможности продолжения приемки.

3.5.2 Периодические испытания проводят служба технического контроля предприятия-изготовителя с привлечением при необходимости других служб, а также представителей предприятия-заказчика.

3.5.3 Периодические испытания проводят в объеме, установленном в ТУ на оборудование, на первых образцах в начале выпуска оборудования и в дальнейшем не реже одного раза в 2 года на одном образце из числа прошедших приемосдаточные испытания, если нет других указаний в ТУ на оборудование.

3.5.4 Объем и последовательность периодических испытаний конкретного оборудования определяет разработчик в ТУ на оборудование с учетом требований ГОСТ Р 15.201 и настоящего стандарта.

3.5.5 Если проверяемое оборудование удовлетворяет всем требованиям, на соответствие которым проводились периодические испытания, то результаты этих испытаний считают положительными.

3.5.6 До получения результатов очередных периодических испытаний оборудование принимают и отгружают на основании положительных результатов предыдущих периодических испытаний.

3.5.7 Если в процессе периодических испытаний будет обнаружено несоответствие хотя бы одному пункту проверяемых требований, то отгрузку потребителю ранее изготовленных образцов приостанавливают до проведения анализа и выяснения причин несоответствия.

Изготовитель совместно со службой технического контроля проводят анализ отказанного образца и устанавливает причины несоответствия требованиям ТУ на оборудование.

Если анализ покажет, что характер дефектов связан с качеством КД и технологической документации или с их нарушением, то результаты периодических испытаний считают неудовлетворительными.

Если анализ покажет, что характер дефектов связан с нарушением требований КД и технологической документации, то результаты испытаний по виду проверки, при которой обнаружено несоответствие, считают недействительными и аннулируют актом. Акт подписывают лица, проводившие анализ, и утверждают руководство предприятия-изготовителя. После устранения дефекта испытания продолжают, начиная с проверки, где обнаружено несоответствие. Отгрузку потребителю

оборудования возобновляют на основании предыдущих периодических испытаний, если срок действия не истек.

При отказе ИЭТ производят их замену. При этом испытания не считают неудовлетворительными, если отказавшие ИЭТ использовались в режимах и условиях, устанавливаемых стандартами и ТУ на них. После замены отказавших ИЭТ испытания продолжают.

3.5.8 При неудовлетворительных результатах периодических испытаний приемку очередных и отгрузку ранее принятых образцов прекращают.

Все ранее принятые и неотгруженные образцы оборудования возвращают изготовителю.

3.5.9 В зависимости от характера, причин проявления дефекта и степени его влияния на качество оборудования в целом руководство предприятия-изготовителя по согласованию со службой технического контроля совместно с предприятием-потребителем принимает решение по ранее отгруженным потребителю образцам.

3.5.10 На основании анализа изготовитель разрабатывает и согласовывает со службой технического контроля план мероприятий по устранению дефекта и причин его возникновения. После внедрения этих мероприятий проводят повторные периодические испытания.

В отдельных случаях по согласованию со службой технического контроля повторные периодические испытания могут быть проведены не в полном объеме, а по сокращенной программе, позволяющей определить качество оборудования, но при обязательном проведении испытаний по пунктам несоответствия и пунктам ТУ на оборудование, по которым испытания не проводились.

3.5.11 В период после внедрения мероприятий до получения результатов повторных периодических испытаний допускается принимать оборудование без права его отгрузки потребителю.

3.5.12 Если при повторных периодических испытаниях будет обнаружено несоответствие оборудования любому из проверяемых требований, то результаты периодических испытаний считают неудовлетворительными и вся принятая, но неотгруженная партия оборудования должна быть возвращена изготовителю на перепроверку.

3.5.13 После перепроверки и устранения дефектов и составления акта об их устранении оборудование должно быть вновь подвергнуто испытаниям в полном объеме периодических испытаний.

3.5.14 Проведение повторных периодических испытаний не освобождает изготовителя от необходимости проведения очередных периодических испытаний в сроки, установленные графиком.

3.5.15 Если повторно проверяемое оборудование удовлетворяет всем требованиям, на соответствие которым проводились периодические испытания, то результаты этих испытаний считают удовлетворительными.

3.5.16 Образцы, прошедшие периодические испытания с удовлетворительными результатами, по решению службы технического контроля могут быть отгружены потребителю с отметкой в сопроводительной документации о проведении периодических испытаний.

3.5.17 Для крупногабаритных образцов, требующих для проведения испытания больших площадей и специальных энергоносителей, допускается по согласованию с потребителем проводить периодические испытания или отдельные виды этих испытаний на предприятии-потребителе.

3.5.18 Результаты периодических испытаний оформляют протоколом. Форма протокола должна соответствовать НТД предприятия-изготовителя.

3.6 Квалификационные испытания

3.6.1 Квалификационные испытания проводят с целью проверки отработанности технологического процесса, оценки готовности производства к выпуску оборудования в заданном объеме и проверки соответствия оборудования требованиям ТУ на него, а также при передаче производства оборудования другому изготовителю.

3.6.2 Квалификационные испытания проводят на образцах установочной серии (первой промышленной партии) оборудования, впервые поставленного на производство, а также на головных образцах оборудования, ранее освоенного на других предприятиях.

3.6.3 Квалификационные испытания проводят комиссия предприятия-изготовителя, назначенная в установленном порядке, по программе, утвержденной председателем комиссии, с участием предприятия-разработчика.

3.6.4 Число образцов, подвергаемых квалификационным испытаниям, определяется программой квалификационных испытаний.

3.6.5 В объем квалификационных испытаний включают все виды испытаний, предусмотренные ТУ на оборудование.

3.6.6 Квалификационные испытания начинают с проверки оборудования на соответствие

ГОСТ Р 50139—92

требованиям ТУ на оборудование, определяющим объем и последовательность приемосдаточных испытаний.

3.6.7 При получении удовлетворительных результатов приступают к проверке оборудования на соответствие требованиям ТУ на оборудование, определяющим объем и последовательность периодических испытаний.

3.6.8 При получении неудовлетворительных результатов проверки оборудования (3.6.6, 3.6.7) комиссия проводит анализ отказов по каждому виду испытаний. В зависимости от характера дефектов, причин их появления и возможности влияния их на качество оборудования комиссия принимает решение о возможности приступить к проверке оборудования на соответствие остальным пунктам программы испытаний.

3.6.9 Результаты квалификационных испытаний считают удовлетворительными, если получены удовлетворительные результаты по всем видам испытаний, входящим в состав квалификационных испытаний, и оформляют актом по форме предприятия-изготовителя.

3.6.10 Результаты испытаний считают неудовлетворительными, если были получены неудовлетворительные результаты хотя бы по одному из видов испытаний, входящих в состав квалификационных испытаний. При этом разрабатывают мероприятие по устранению и предупреждению выявленных дефектов. После выполнения этих мероприятий проводят повторные испытания. Допускается повторные испытания проводить по сокращенной программе, утвержденной председателем комиссии.

3.6.11 Комиссия принимает решение о готовности производства к выпуску оборудования с учетом результатов квалификационных испытаний.

3.6.12 При удовлетворительных результатах квалификационных испытаний допускается учитывать их как первые периодические испытания с указанием об этом в акте комиссии.

3.6.13 Оборудование, выдержавшее квалификационные испытания с положительными результатами, может быть отгружено потребителю после замены деталей, сборочных единиц и комплектующих изделий, выработавших свой технический ресурс, и проведения приемосдаточных испытаний.

4 Методы контроля

4.1 Общие положения

4.1.1 Все испытания оборудования следует проводить в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.

При испытании на устойчивость оборудования к внешнему действующему фактору, значение этого фактора устанавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов и (или) ТУ на конкретное оборудование, при этом остальные факторы должны быть в пределах нормальных условий испытаний.

4.1.2 При испытаниях оборудования необходимо соблюдать требования безопасности, а также порядок выполнения работ и правила, установленные в ЭД на оборудование.

4.1.3 Проверку рабочих параметров и характеристик оборудования следует проводить после технологического прогона. Время технологического прогона устанавливают в соответствии с ТУ (ПМ) на оборудование.

4.1.4 Допускается проводить раздельно испытания составных частей оборудования в тех случаях, когда его габаритные размеры и масса не позволяют проводить испытания на имеющемся испытательном оборудовании.

Методику проведения раздельных испытаний устанавливают в ТУ (ПМ) на конкретное оборудование, но при этом необходимо обеспечить достоверность контроля нормируемых метрологических и точностных характеристик оборудования.

4.1.5 В процессе испытаний запрещается производить подстройку и регулировку оборудования, за исключением случаев, оговоренных в ТУ (ПМ) на конкретное оборудование.

4.1.6 Перечень приборов и оборудования, необходимых для проведения измерений параметров и испытаний оборудования, устанавливают в стандартах и (или) ТУ (ПМ) на конкретное оборудование и согласовывают с метрологической службой предприятия.

4.1.7 Перечень материалов, необходимых для испытания оборудования, приводят в ТУ (ПМ) на конкретное оборудование.

4.2 Контроль на соответствие основным параметрам и общим требованиям

4.2.1 Проверку параметров на соответствие требованиям 1.1—1.4 проводят в соответствии с методами, указанными в ТУ (ПМ) на оборудование.

4.2.2 Проверку размеров на соответствие требованиям 1.5 и 1.6 проводят любыми измерительными средствами, обеспечивающими измерение с погрешностью $\pm 5\%$.

4.2.3 Проверку оборудования на соответствие требованиям 2.1.1 проводят в процессе изготовления и приемки путем внешнего осмотра изделия и его составных частей, сверки их с КД на оборудование, проверки выполнения требований ТУ (ПМ) и настоящего стандарта и измерения параметров, нормируемых в ТУ и КД.

4.2.4 Проверку на соответствие 2.1.2 проводят внешним осмотром на соответствие КД и при проверке правильности функционирования путем измерения нормируемых параметров вибрации в соответствии с ТУ на оборудование.

4.2.5 Проверку на соответствие 2.1.3 проводят в соответствии с ТУ (ПМ) на конкретное оборудование в процессе проверки правильности его функционирования.

4.2.6 Проверку на соответствие 2.1.4 проводят в соответствии с ТУ (ПМ), при этом отбирают детали, сборочные единицы, наиболее подверженные воздействию агрессивной среды. Проверку на устойчивость к агрессивным средствам следует проводить методом ускоренных испытаний.

При ускорении испытаний осуществляется форсирование процесса воздействия агрессивной среды на составные части оборудования за счет повышения ее концентрации и температуры.

Испытания следует проводить в испытательных камерах.

Параметры среды и последовательность испытаний должны быть указаны в ТУ (ПМ) на оборудование.

4.2.7 Защита обрабатываемых изделий от воздействия СЭ (2.1.5) обеспечивается наличием в составе оборудования устройства для снятия электростатических зарядов.

4.2.8 Проверку на соответствие 2.1.6 проводят путем сличения с ТУ и КД, а также путем установки и съема запасных и съемных частей в соответствии с указаниями в ТУ на конкретное оборудование.

4.2.9 Проверку на соответствие 2.1.7 проводят в наладочном и рабочем режимах при проверке правильности функционирования оборудования в последовательности, указанной в ТУ на конкретное оборудование.

4.2.10 Проверку на соответствие 2.1.8 проводят по методике, указанной в ГОСТ Р 51320 и «Общесоюзных нормах допускаемых индустриальных радиопомех» 8—72.

4.2.11 Проверку на соответствие 2.1.9—2.1.21, 2.1.24—2.1.37 проводят путем сличения с КД, с применением измерительного инструмента, указанного в ТУ на конкретное оборудование.

4.2.12 Проверку на соответствие 2.1.22 проводят в соответствии с требованиями КД по ГОСТ 17108.

4.2.13 Проверку на соответствие 2.1.23 проводят путем сличения с КД и проведением анализа очищенной рабочей жидкости (газа) на предельно допустимую концентрацию (ПДК) вредных веществ согласно требованиям КД и технологической документации.

4.2.14 Проверку на соответствие 2.1.38 проводят визуально путем осмотра соответствующих поверхностей, а также путем протирки хлопчатобумажными тканями соответствующих поверхностей.

4.2.15 Проверку удельной массы (M_y) на соответствие требованиям 2.1.39 проводят расчетным методом по формуле

$$M_y = \frac{M_c + M_i}{P \cdot T}, \quad (1)$$

где M_c — сухая (чистая) масса оборудования, кг;

M_i — масса запасных частей оборудования на нормативный срок службы, кг;

P — производительность оборудования;

T — нормативный срок службы оборудования, ч.

Нормативный срок службы (T) определяют по формуле

$$T = T_r \cdot T_{ca}, \quad (2)$$

где T_r — годовой фонд времени при пятидневной двухсменной работе, ч;

T_{ca} — средний срок службы до капитального ремонта, лет.

ГОСТ Р 50139—92

2.1.2 Составные части оборудования, требующие защиты от вибрации и ударов, должны быть снабжены амортизирующими устройствами, обеспечивающими защиту от указанных воздействий по всем направлениям, в которых они могут действовать при эксплуатации.

2.1.3 Оборудование, имеющее нагревательные элементы, должно быть оснащено устройствами, отключающими оборудование при достижении температуры выше максимально допустимой, при этом одновременно должна срабатывать сигнальная лампа «Перегрев».

2.1.4 Емкости оборудования, содержащие агрессивные среды, а также трубопроводы для указанных сред должны быть устойчивы к этим средам. Номенклатура сред, их возможная концентрация должны быть указаны в ТЗ и ТУ на оборудование.

2.1.5 Оборудование должно обеспечивать защиту обрабатываемых изделий от воздействия статического электричества (СЭ).

2.1.6 Все запасные и сменные части, входящие в комплект оборудования, должны быть взаимозаменяемы с деталями и сборочными единицами, установленными в оборудовании, и не требовать дополнительной механической обработки при установке.

2.1.7 Движение исполнительных органов (транспортных средств) оборудования при всех скоростях и нагрузках, предусмотренных в ТЗ, должно происходить плавно, без заеданий.

2.1.8 Уровень радиопомех, создаваемых оборудованием, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к установкам, предназначенным для эксплуатации на промышленных и других предприятиях в соответствии с ГОСТ Р 51318.11, и не должен превышать значений, установленных в таблице 1.

Таблица 1

Диапазон частот, МГц	Напряженность поля радиопомех, дБ	Напряжение радиопомех, дБ
От 0,15 до 0,50	46	80
Св. 0,50 + 2,50	40	74
+ 2,50 + 30,00	32	66
+ 30,00 + 300,00	46	66

2.1.9 Монтажные провода не должны иметь натяжения. Гибкие монтажные провода, выходящие из жгута и присоединяемые к неподвижным элементам, должны иметь запас по длине. Запас должен создаваться за счет изгибов проводов у распаяемых элементов.

2.1.10 Соединения электромонтажных элементов длиной более 30 мм должны быть выполнены изолированными проводами. Соединения длиной 30 мм и менее (перемычки) рекомендуется выполнять неизолированными проводами (проводкой марки ММ по ТУ 16.К71.087) с последующей изоляцией электроизоляционными трубками.

2.1.11 Соединения электромонтажных элементов, расстояние между которыми может изменяться в процессе эксплуатации оборудования, должны быть выполнены гибкими проводами.

2.1.12 В трубопроводах для цепей управления и сигнализации должны быть предусмотрены запасные провода:

- 1) один — при общем числе проводов в одной трубе от 4 до 7;
- 2) два — при общем числе проводов в одной трубе от 8 до 12;
- 3) три — при общем числе проводов в одной трубе от 13 до 21;
- 4) при числе проводов в одной трубе свыше 21 добавляют по одному запасному проводу на каждые следующие 10 проводов.

Запасные провода на коротких участках (при длине до 1,0 м включительно) допускается не прокладывать.

2.1.13 Не допускается совместная прокладка в тонкостенной трубе, металлическом рукаве проводов цепей до 42 В с проводами цепей напряжения свыше 42 В.

2.1.14 Линии питания высокочастотной энергией должны быть выполнены коаксиальным кабелем или экранированным проводом.

2.1.15 К параметрическим приборам и к датчикам приборов измерения вакуума провода прокладывают раздельно от силовых и контрольных цепей.

2.1.16 Электромонтаж независимо от значения напряжения следует выполнять проводами, цвет изоляции которых должен соответствовать таблице 2.

2.1.17 Электромонтажные соединения оборудования, которые могут подвергаться механическим воздействиям, воздействиям агрессивных сред, должны быть выполнены, если нет других

ГОСТ Р 50139—92

Проверку удельной энергоемкости (N_y) оборудования на соответствие 2.1.39 проводят расчетным методом по формуле

$$N_y = \frac{N}{P \cdot T}, \quad (3)$$

где N — максимальная потребляемая электрическая мощность, В·А.

4.2.16 Проверку на соответствие 2.2.1—2.2.18 проводят в наладочном и рабочем режимах, задавая на наладочных панелях (пультах и т. п.) поочередно необходимые режимы в последовательности, указанной в ТУ (ПМ) на оборудование. Проверку каждого параметра следует повторять не менее трех раз, при этом показания приборов наблюдают не менее 10 мин. Оборудование считают выдержавшим испытания, если не произошло ни одного отказа. Проверку времени готовности оборудования к работе проводят путем хронометража времени от момента подачи электро- и пневмопитания до сигнала о готовности оборудования к работе.

4.2.17 Проверку на соответствие 2.2.19 проводят в процессе выполнения сборочно-монтажных операций, производимых на испытуемом оборудовании, на тестовых изделиях визуально с помощью лупы 4-кратного увеличения. Собранные ЭМ1, ЭМ2 должны соответствовать НТД и ТУ на них. Выводы и корпуса ИЭТ, печатные проводники, жилы, провода, оплетка кабелей не должны иметь повреждений.


4.2.18 Проверку на соответствие 2.2.20 проводят следующим образом:

подключают автотрансформатор, позволяющий изменять выходное трехфазное напряжение питающей сети в пределах $380 \text{ В} \pm 10\%$ (если не указано иначе в ТУ на оборудование), к оборудованию согласно чертежу;

на оборудование подают минимальное напряжение, равное 342 В, и проверяют функционирование оборудования согласно ТУ (ПМ) на пяти тестовых изделиях;

на оборудование подают максимальное напряжение, равное 418 В, и проверяют функционирование оборудования согласно ТУ (ПМ) на пяти тестовых изделиях.

Схема подключения автотрансформатора к оборудованию

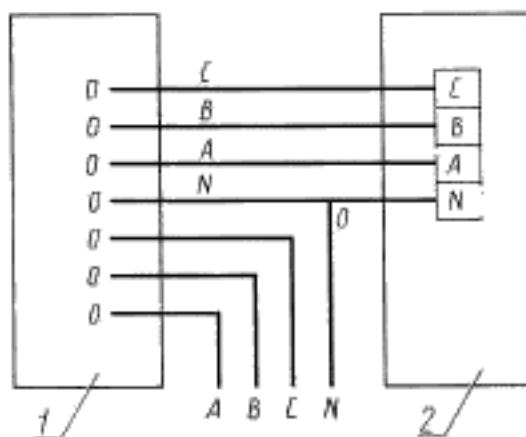

1 — автотрансформатор; 2 — испытуемое оборудование

Оборудование считают выдержавшим испытания, если проверяемые параметры находятся в пределах, установленных в ТУ (ПМ).

4.2.19 Проверку на соответствие 2.3.1, 2.3.2 проводят внешним осмотром и сличением с сопроводительной документацией.

4.2.20 Проверку на соответствие требованиям 2.3.3 проводят путем сопоставления технических характеристик, показателей эксплуатационных параметров материалов и комплектующих изделий с требованиями, предъявленными к оборудованию в соответствии с ТЗ и ТУ на конкретное оборудование.

4.2.21 Проверку на соответствие требованиям 2.4 проводят в соответствии с ГОСТ 27.410 и ТУ на конкретное оборудование последовательным методом контроля. Результаты испытаний оценивают при следующих принятых значениях:

риск поставщика $\alpha = 0,2$;

риск потребителя $\beta = 0,2$,

$$\frac{T_a}{T_b} = 3, \quad (4)$$

где T_a — приемочный уровень средней наработки на отказ;

T_b — браковочный уровень средней наработки на отказ.

$T_a = 3000$ ч, $T_b = 1000$ ч.

4.2.22 Проверку на соответствие требованиям 2.5 проводят внешним осмотром, сравнивая с художественно-конструкторской документацией, настоящим стандартом, ТУ на оборудование и действующей НТД.

4.2.23 Проверку на соответствие требованию 2.6 проводят следующим образом:

1) оборудование помещают в камеру и измеряют параметры, установленные в ТУ (ПМ) на конкретное оборудование, в нормальных условиях;

2) температуру в камере устанавливают $(10 \pm 3)^\circ\text{C}$ и выдерживают оборудование в течение времени, установленного в ТУ (ПМ) на конкретное оборудование. По истечении срока выдержки измеряют параметры, установленные в ТУ (ПМ) на конкретное оборудование;

3) температуру в камере повышают до $(35 \pm 3)^\circ\text{C}$ и выдерживают в течение времени, установленного в ТУ (ПМ) на конкретное оборудование. По истечении срока выдержки измеряют параметры, установленные в ТУ (ПМ) на конкретное оборудование.

Продолжительность выдержки оборудования при повышенной (пониженной) температуре устанавливают в стандартах и (или) ТУ на конкретное оборудование, но не менее 2 ч.

Оборудование считают выдержавшим испытания, если внешний вид и проверяемые параметры находятся в пределах норм, установленных в ТУ (ПМ) на конкретное оборудование.

Испытания оборудования на прочность при транспортировании, в том числе в условиях климатических воздействий (2.6.2), проводят в следующей последовательности:

1) оборудование включают и измеряют параметры, установленные в ТУ (ПМ) на конкретное оборудование в нормальных условиях;

2) проводят консервацию оборудования и упаковку в транспортную тару в соответствии с требованиями, указанными в ТУ (ПМ) на конкретное оборудование;

3) оборудование в таре помещают в камеру тепла, температуру в камере повышают до $(50 \pm 3)^\circ\text{C}$ и выдерживают не менее 4 ч.

По истечении времени пребывания в камере оборудование в таре извлекают из камеры, выдерживают в нормальных климатических условиях не менее 4 ч и проверяют внешний вид тары визуальным осмотром;

4) оборудование в таре помещают в камеру влажности, температуру в камере устанавливают $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$, относительную влажность воздуха $(97 \pm 3)\%$. В данных условиях оборудование выдерживают не менее 48 ч. По истечении времени пребывания в камере оборудование в таре извлекают из камеры, выдерживают в нормальных условиях не менее 24 ч и проверяют внешний вид тары визуальным осмотром;

5) оборудование в таре помещают в камеру холода, температуру в камере устанавливают минус $(50 \pm 3)^\circ\text{C}$ и выдерживают не менее 4 ч. По истечении времени пребывания в камере оборудование извлекают из камеры, выдерживают в нормальных климатических условиях не менее 4 ч и проверяют внешний вид тары визуальным осмотром;

6) оборудование в таре жестко и надежно закрепляют на платформе ударного стенда в положении, определяемом знаком «Верх, не кантовать», и испытывают в режиме, оговоренном в 2.6.2. По истечении времени испытаний оборудование в таре снимают с ударного стенда и проверяют внешний вид визуальным осмотром.

При непосредственном транспортировании допускается испытание проводить следующим образом: оборудование, упакованное в транспортную тару, жестко и надежно закрепляют в кузове автомашины в положении, определенном знаком «Верх, не кантовать», и транспортируют, если нет других указаний в ТУ (ПМ) на оборудование, по трассам протяженностью не менее 500 км. При этом часть трассы по дорогам IV—V категорий с покрытием из щебня, гравия и песка, обработанным вяжущими составами, составляющую не менее 50 %, при скорости движения 40 км/ч, остальную часть трассы — по дорогам I—V категорий с асфальтобетонным или бетонным покрытием — со скоростью 60—80 км/ч.

ГОСТ Р 50139—92

Оборудование распаковывают, расконсервируют и проводят внешний осмотр оборудования и измерение параметров, установленных в ТУ на конкретное оборудование.

Оборудование считают выдержавшим испытания, если проверяемые параметры находятся в пределах норм, установленных в ТУ на конкретное оборудование, и отсутствуют механические и другие виды повреждений.

4.2.24 Проверку на соответствие 2.7.1—2.7.3, 2.7.8, 2.7.9, 2.7.10, 2.7.12, 2.7.16 проводят внешним осмотром оборудования и сверкой его с чертежами.

4.2.25 Проверку на соответствие 2.7.4 проводят с помощью моста постоянного тока согласно инструкции на этот прибор.

Тип моста постоянного тока указывают в ТУ на конкретное оборудование.

4.2.26 Проверку на соответствие 2.7.5 проводят с помощью аппарата испытания изоляции согласно инструкции на этот прибор.

Тип аппарата испытания изоляции указывают в ТУ на оборудование.

4.2.27 Проверку на соответствие 2.7.6 проводят внешним осмотром в соответствии с ТУ на оборудование.

4.2.28 Проверку на соответствие 2.7.7 проводят кратковременным отключением электропитающей сети при включенном оборудовании и последующим его включением.

Оборудование не должно включаться без повторного нажатия кнопки «Пуск».

4.2.29 Проверку на соответствие 2.7.11 проводят визуально, а измерение освещенности — люксметром с погрешностью не более $\pm 10\%$.

4.2.30 Проверку на соответствие 2.7.13 проводят по ГОСТ Р 51402. При этом измерение проводят в точках, установленных в ТУ на конкретное оборудование.

В число точек измерения должно входить рабочее место оператора.

4.2.31 Проверку на соответствие 2.7.14 проводят сличением значений установки номинального тока автоматического выключателя и плавких вставок предохранителей со значениями, указанными в электрической принципиальной схеме.

4.2.32 Проверку на соответствие 2.7.15, 2.7.17 проводят при технологическом прогоне оборудования путем измерения указанных параметров на наружных поверхностях любыми средствами измерения температуры, обеспечивающими заданные пределы измерений и погрешность не более 1 %.

4.2.33 Проверку на соответствие 2.8.1—2.8.3 проводят внешним осмотром.

4.2.34 Проверку на соответствие 2.8.4 проводят визуальным осмотром состояния маркировки до и после проведения климатических испытаний оборудования.

Механическую прочность маркировочных обозначений проверяют пятикратным протиранием маркировки с легким нажимом сухим безворсовым материалом.

Стойкость маркировочных обозначений к воздействию окружающей среды проверяют пятикратным протиранием маркировки без нажима безворсовым материалом, смоченным спиртобензиновой смесью, составленной из равных частей спирта и бензина.

В процессе проверок и испытаний маркировочные обозначения не должны осыпаться и выцветать.

4.2.35 Проверку на соответствие 2.9.1—2.9.4 проводят в процессе упаковки и перед закрытием транспортного ящика визуальным осмотром оборудования путем проверки на соответствие требованиям соответствующей НТД и сверкой с чертежами на оборудование и сопроводительной документацией.

4.2.36 Проверку на соответствие 2.9.5—2.9.7 проводят визуальным осмотром, сверкой с чертежами и сопроводительной документацией, указанной в чертежах, настоящим стандартом и ТУ на оборудование.

Отсутствие свободных перемещений составных частей оборудования в транспортных ящиках проверяют путем перемещения транспортных ящиков в различных направлениях после закрепления оборудования.

4.2.37 Проверку на соответствие 2.9.8—2.9.11 проводят перед закрытием транспортного ящика визуальным осмотром документации и средств упаковки, а также путем проверки соблюдения правил упаковки документации, предусмотренных настоящим стандартом и ТУ на оборудование.

При этом проверяют:

- 1) наличие и качество технической документации, упаковочного листа и ведомости упаковки;
- 2) соответствие упаковочного листа ТУ на оборудование и наличие в нем соответствующих подписей и печати службы технического контроля;

3) наличие необходимых записей, соответствующих подписей и печатей службы технического контроля в свидетельствах о консервации и упаковке оборудования, предусмотренных ЭД на оборудование;

4) качество упаковки документации.

4.2.38 Проверку на соответствие 2.9.12—2.9.14 проводят после закрытия транспортного ящика внешним осмотром и сверкой с чертежами.

4.2.39 Проверку на соответствие 2.9.15 проводят путем пятикратного протирания маркировочных надписей, знаков с легким нажимом сухим безворсовым материалом, а также визуальным осмотром маркировки до и после проведения испытаний тары на прочность при транспортировании. В процессе протирания маркировки и испытания тары маркировочные надписи и знаки не должны осыпаться.

4.2.40 Проверку на соответствие 2.9.16 проводят внешним осмотром. Тара считается выдержавшей испытания, если после транспортирования оборудования она отвечает требованиям ТУ (ПМ).

4.2.41 Проверку на соответствие 2.9.17 проводят при отправке оборудования потребителю внешним осмотром.

4.2.42 Проверку на соответствие 2.10.1 проводят при непосредственном транспортировании оборудования потребителю или в специальных камерах.

4.2.43 Проверку на соответствие 2.10.2 проводят путем осмотра места хранения и сравнения условий хранения оборудования с условиями, указанными в ТУ на него, при вскрытии упаковочной тары с целью проведения пусконаладочных работ.

4.2.44 Соответствие требованиям 2.11.1, 2.11.2 проверяют в соответствии с ТУ (ПМ) на оборудование, настоящим стандартом и действующей НТД.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящего стандарта и ТУ на оборудование при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации оборудования не менее 12 мес с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 мес со дня отгрузки потребителю.

5.3 Гарантийный срок хранения оборудования в законсервированном виде на складе не более 6 мес (если нет других указаний в ТУ на оборудование).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(справочное)

Виды сборочно-монтажного технологического оборудования

Оборудование для подготовки ИЭТ к монтажу.
Оборудование для сборки электронных модулей.
Оборудование для подготовки кабельных изделий.
Оборудование для сборки жгутов.
Оборудование для монтажа электронных модулей методами пайки.
Оборудование очистки электронных модулей после пайки.
Оборудование для сушки электронных модулей.
Оборудование для ремонта дефектных электронных модулей.

Кроме указанных видов в настоящий перечень может входить оборудование, совмещающее несколько технологических операций (например, подготовки, установки и пайки изделий электронной техники на печатные платы и т. п.).

Перечисленное оборудование может выполняться в виде:

отдельных установок (модулей, агрегатов), работающих автономно;
автоматизированных комплексов, ГПС;

ГПС (гибких автоматизированных линий, гибких автоматизированных участков, гибких автоматизированных цехов).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(справочное)

Перечень обязательных параметров, указываемых в технических условиях на оборудование

- 1 Производительность.
- 2 Выход годных изделий.
- 3 Удельная материалоемкость.
- 4 Удельная энергоемкость.
- 5 Потребляемая мощность.
- 6 Управляемые параметры (температура, скорость перемещения механизмов, точность позиционирования, объем накопителей и т. п.).
- 7 Точность поддержания параметров.
- 8 Диапазон изменения параметров.
- 9 Характеристики и параметры интерфейсов.
- 10 Метод программирования.
- 11 Вид индикации данных.
- 12 Наличие средств технической диагностики.
- 13 Время выхода на рабочий режим.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством радиопромышленности СССР**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 11.08.92 № 934**
- 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.106—96	3.2.2
ГОСТ 9.014—78	2.9.1
ГОСТ 9.032—74	2.5.12
ГОСТ 12.0.003—74	2.11.1
ГОСТ 12.1.005—88	2.7.16, 2.11.2
ГОСТ 12.2.003—91	2.7.8, 2.7.12
ГОСТ 12.2.007.0—75	2.7.1, 2.7.2
ГОСТ 12.4.040—78	2.7.10
ГОСТ 26.008—85	2.5.2
ГОСТ 27.203—83	2.4.3
ГОСТ 27.410—87	4.2.21
ГОСТ 1033—79	2.9.2, 2.9.3
ГОСТ 2991—85	2.9.6
ГОСТ 3560—73	2.9.13
ГОСТ 3956—76	2.9.4
ГОСТ 5959—80	2.9.6
ГОСТ 8032—84	1.5
ГОСТ 8828—89	2.9.8
ГОСТ 9569—79	2.9.2, 2.9.3
ГОСТ 10198—91	2.9.6
ГОСТ 10923—93	2.9.12
ГОСТ 14192—96	2.9.14
ГОСТ 14202—69	2.1.33
ГОСТ 14254—96	Вводная часть
ГОСТ 15150—69	Вводная часть, 2.6.1, 2.10.2, 4.1.1
ГОСТ 16272—79	2.9.6, 2.9.8, 2.9.9, 2.9.10
ГОСТ 17108—86	4.2.12
ГОСТ 17216—2001	2.1.23
ГОСТ 17433—80	2.1.23
ГОСТ 18680—73	2.9.13
ГОСТ 18698—79	2.1.17
ГОСТ 19034—82	2.1.17
ГОСТ 21130—75	2.7.1, 2.7.3
ГОСТ 22613—77	2.5.11
ГОСТ 22614—77	2.5.11
ГОСТ 22615—77	2.5.11
ГОСТ 23000—78	2.5.6
ГОСТ 23852—79	2.5.12
ГОСТ 24686—81	2.7.5
ГОСТ Р 12.4.026—2001	2.7.9
ГОСТ Р 15.201—2000	3.3.2, 3.4.2, 3.5.4
ГОСТ Р 51318.11—99	2.1.8
ГОСТ Р 51320—99	4.2.10
ГОСТ Р 51402—99	4.2.30
СНиП 11-4—79	2.7.11
СН 245—78	2.11.2
ТУ 16.К71.087—90	2.1.10

- 5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 2003 г.**

Редактор *Л.В. Афанасенко*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *И.А. Нагейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 16.12.2003. Подписано в печать 19.01.2004. Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд.л. 3,15.
Тираж 99 экз. С 260. Зак. 28.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Ппр № 080302

указаний в КД, в трубках из поливинилхлоридного пластика по ГОСТ 19034 или резиновых трубках по ГОСТ 18698, если исключена возможность механического повреждения этих трубок.

Таблица 2

Наименование электрических цепей	Цвет оболочки изоляционного провода
Силовые цепи постоянного тока	Черный
Силовые цепи переменного тока	Коричневый
Цепи управления, сигнализации, измерения местного освещения переменного тока	Красный (оранжевый, розовый)
Цепи управления, сигнализации, измерения и местного освещения постоянного тока	Синий (фиолетовый, голубой)
Цепи заземления	Зелено-желтый (зеленый)
Цепи нулевого провода	Серый (белый)

П р и м е ч а н и е — Преимущественно следует применять провода, цвет оболочки которых указан вне скобок. Допускается производить электрический монтаж одноцветными проводами. В этом случае на их концах следует устанавливать поливинилхлоридные трубы указанных цветов или маркировать провода номерами цепей в соответствии с электрической схемой.

2.1.18 Разветвление проводов, проложенных в трубках или металлических рукавах, осуществляется через электромонтажную арматуру (разветвительные коробки, тройники, угольники и т. п.).

2.1.19 При прокладке электрических проводов в защитных трубах внутренняя поверхность труб должна быть чистой и ровной, без заусенцев и повреждений.

На концы труб должны быть установлены изоляционные втулки, если нет других указаний на чертеже. Радиус изгиба трубы — не менее трех ее диаметров. Число изгибов для одной трубы должно быть не более трех.

2.1.20 Для частей оборудования, требующих быстрого демонтажа без применения инструмента, электрическое присоединение следует выполнять посредством соединителей.

2.1.21 На оборудовании, предназначенном для транспортирования в разобранном виде (отдельными частями), в местах разъема электропроводки должны быть предусмотрены соединители с нумерацией, указанной в технической документации, прилагаемой к оборудованию.

2.1.22 Гидроприводы (пневмоприводы) и входящие в них гидроустройства (пневмоустройства) должны быть испытаны на воздействие пробного давления и на герметичность.

Значение пробного давления и степень герметичности должны соответствовать стандартам и (или) ТУ на приводы и входящие в них устройства.

2.1.23 Гидроприводы (пневмоприводы) должны быть оборудованы фильтрами и другими устройствами, предназначенными для очистки рабочей жидкости (газа) и поддержания установленного уровня их чистоты в процессе эксплуатации.

Требования к чистоте рабочей жидкости устанавливают в соответствии с ГОСТ 17216 и ТУ на гидропривод.

Требования к чистоте воздуха устанавливают в соответствии с положениями, установленными в ГОСТ 17433 и ТУ на пневмоприводы.

2.1.24 Конструкция гидропривода должна обеспечивать возможность:

- 1) заправки и дозаправки рабочей жидкостью закрытым способом;
- 2) отбора проб рабочей жидкости для контроля за ее состоянием;
- 3) полного слива рабочей жидкости.

2.1.25 Температура масла в баках гидросистем не должна превышать 60 °С, если нет других указаний в ТУ и ТЗ.

2.1.26 Вакуумное оборудование при наличии форвакуумной системы должно быть рассчитано на давление форвакуума выше 1,3 МПа.

2.1.27 Трубопроводы пневмо- и вакуумных систем должны иметь возможность свободного температурного удлинения, при котором не должно происходить деформации трубопроводов и нарушения герметичности соединений.

2.1.28 Системы трубопроводов и емкости оборудования должны быть рассчитаны на рабочее давление:

воды — до 0,6 МПа; масла в системе смазки — до 2 МПа.

ГОСТ Р 50139—92

2.1.29 Шланги подвижных соединений трубопроводов в местах перегибов, подверженных смятию или механическому повреждению, должны быть защищены бронированной металлической оплеткой или другими средствами.

2.1.30 Для защиты от статического электричества трубопроводы должны быть заземлены.

2.1.31 Монтаж гидравлических и пневматических аппаратов, запорной и регулирующей трубопроводной арматуры следует производить с учетом направления потока среды и имеющейся на аппаратах и арматуре маркировки, если нет других указаний на чертежах и схемах.

2.1.32 Прокладка трубопроводов подачи смазки, гидравлических и пневматических систем, электрических проводок и других линий связи не должна затруднять доступа к механизмам; линии связи не должны защемляться движущимися деталями механизмов и зацепляться за них.

В местах гибких связей трубопроводы не должны затруднять перемещения подвижных частей на всем протяжении их хода, иметь опасные напряжения и переломы в местах заделки и присоединения, а также возможные образования витков, петель или складок.

2.1.33 Трубопроводы, в зависимости от транспортируемого в них вещества, должны быть окрашены в соответствующие цвета согласно ГОСТ 14202 и снабжены стрелками для указания направления движения транспортируемого вещества, если нет других указаний на чертежах и схемах.

2.1.34 При монтаже трубопроводов свободного стока жидкостей (растворов, воды, конденсата), а также воздуховодов для влажного воздуха горизонтальным участкам трубопроводов следует придать уклон по горизонтали не менее 1:100 в сторону направления стока.

2.1.35 Патрубки для подключения оборудования к вентиляционной системе должны располагаться преимущественно в задней (от оператора) или верхней части оборудования, если в технических требованиях на оборудование конкретного вида нет других указаний.

2.1.36 Патрубки вентиляционной системы не должны иметь резких переходов сечения, карманов и других застойных зон.

2.1.37 При совмещении разных сред вентиляции в одном патрубке следует учитывать их взаимную пожаро- и взрывоопасность.

Вентиляционные патрубки должны быть снабжены присоединительными фланцами для фальцевого или болтового присоединения магистрального вентиляционного трубопровода.

2.1.38 Утечка смазочных, гидравлических и других жидкостей из полостей редукторов, коробок передач, картеров, баков, сосудов и других полостей не допускается.

2.1.39 Оптимальные потребление энергии и масса оборудования обеспечиваются путем соблюдения базовых показателей удельной материалоемкости и энергоемкости.

Базовые показатели удельной материалоемкости и энергоемкости устанавливаются в ТЗ или другой нормативно-технической документации (НТД).

2.2 Требования к функциональным характеристикам

2.2.1 Оборудование должно обеспечивать заданную точность установления и поддержания технологических режимов, а также точность выполнения технологических операций, осуществляемых на нем.

2.2.2 Оборудование для формовки и обрезки выводов изделий электронной техники (ИЭТ) должно обеспечивать сохранность ИЭТ при обработке в соответствии с требованиями НТД, регламентирующей требования к монтажу ИЭТ в аппаратуре, фиксацию и крепление выводов ИЭТ при обработке, в том числе соответствие их требованиям НТД в части соблюдения качества обрезки и формовки. Усилие прижатия выводов микросхем у корпуса в начале формовки — не менее 0,5 усилия прижатия в конце формовки. Усилие прижатия на один вывод в конце формовки — $(14,7 \pm 0,15)$ Н.

Значение динамического растягивающего усилия в месте выхода вывода из корпуса при формовке в установленных НТД случаях не должно превышать 2,45 Н на каждый вывод.

2.2.3 Оборудование для лужения выводов ИЭТ должно обеспечивать:

- 1) контроль поддержания температуры расплавленного припоя с точностью ± 10 °С;
- 2) температуру расплавленного припоя не более 260 °С;
- 3) время нахождения выводов в расплавленном припое не более 2 с;
- 4) число погружений одних и тех же выводов (для исправления дефектов лужения) не более 2;
- 5) при погружении в расплавленный припой расстояние от тела корпуса ИЭТ до зеркала припоя не менее 1 мм;
- 6) интервал между двумя погружениями одних и тех же выводов не менее 5 мин.

2.2.4 Оборудование для установки ИЭТ на печатные платы должно обеспечивать установку ИЭТ в соответствии с требованиями государственного стандарта на автоматизированную сборку аппаратуры и требованиями НТД по заданной программе.

2.2.5 Оборудование для установки и пайки ИЭТ на печатных платах должно обеспечивать:

- 1) установку и пайку ИЭТ в соответствии с требованиями государственного стандарта на автоматизированную сборку аппаратуры и требованиями НТД по заданной программе;
- 2) точность позиционирования $\pm 0,05$ мм;
- 3) время пайки ИЭТ не более 3 с;
- 4) автоматический контроль и поддержание температуры пайки в заданных пределах с точностью ± 10 °С;
- 5) температуру пайки не более 270 °С.

2.2.6 Оборудование для пайки электронных модулей 1-го уровня (ЭМ1) волной или погружением (протягиванием) должно обеспечивать:

- 1) нанесение флюса, предварительный подогрев и автоматизированную групповую пайку ЭМ1 на основе односторонних и двухсторонних печатных плат;
- 2) время готовности оборудования к работе после подачи электро- и пневмопитания не более 60 мин;
- 3) температуру припоя не более 300 °С;
- 4) автоматический контроль и поддержание температуры пайки в заданных пределах с точностью ± 10 °С;
- 5) время пайки от 2 до 10 с;
- 6) скорость транспортирования ЭМ1 в пределах 0,5—6,0 м/мин;
- 7) температуру предварительного подогрева ЭМ1 не менее 40 °С.

2.2.7 Оборудование для отмычки ЭМ1 водными растворами с неорганическими растворителями должно обеспечивать:

- 1) удаление с поверхности ЭМ1 загрязнений в виде канифольных и других флюсов и паяльных паст;
- 2) время готовности к работе после подачи электро- и пневмопитания не более 60 мин;
- 3) температуру водного раствора горячей воды для отмычки, горячего воздуха для сушки не менее 50 °С;
- 4) давление струи водного раствора, горячей воды для ополаскивания ЭМ1 не менее 0,15 Па;
- 5) скорость транспортирования ЭМ1 не более 0,2 м/мин;
- 6) давление воздуха для сушки не менее 0,4 МПа.

2.2.8 Оборудование для сушки должно обеспечивать:

- 1) удаление влаги с поверхности ЭМ1 и изнутри печатной платы;
- 2) время готовности к работе после подачи электро- и пневмопитания не более 60 мин;
- 3) температуру сушки не менее 60 °С;
- 4) скорость транспортирования ЭМ1 не более 10 мм/мин.

2.2.9 Оборудование для влагозащиты должно обеспечивать:

- 1) нанесение на поверхность ЭМ1 защитных покрытий с целью предотвращения гальванической коррозии;
- 2) время готовности к работе после подачи электро- и пневмопитания не более 15 мин;
- 3) время выдержки в ванне не менее 20 с;
- 4) температуру сушки в пределах 65—100 °С;
- 5) скорость погружения (окунания) и извлечения ЭМ1 из ванны не более 1,0 м/мин.

2.2.10 Исполнительные механизмы и транспортные средства должны функционировать, в том числе позиционировать, с точностью, указанной в ТУ и эксплуатационной документации (ЭД) на оборудование.

2.2.11 Системы блокирования, защиты, запрета и устройств последовательности действий должны срабатывать при имитации неправильных и ошибочных действий в соответствии с требованиями ТУ на оборудование (программой испытаний).

2.2.12 Органы ручного управления должны обеспечивать изменение регулируемого параметра оборудования (частоту вращения, давление, напряжение, силу тока и т. п.) в заданном диапазоне регулирования в соответствии с требованиями КД, при этом зона нечувствительности регулировки (люфт) не должна составлять более 10 % значения хода органа управления, если в ТУ на оборудование нет других указаний.

2.2.13 Действительное значение регулируемого параметра должно соответствовать положению шкал, индексов индикационных устройств или показаниям измерительных приборов (с учетом их погрешности) и не должно отличаться более чем на ± 10 % от измеренного значения параметра, если в ТУ на оборудование нет других указаний.

ГОСТ Р 50139—92

2.2.14 В случае, если оборудование работает в составе гибких производственных систем (ГПС), то оно должно быть функционально и конструктивно совместимо с транспортной системой ГПС.

2.2.15 В оборудовании должна быть предусмотрена нулевая защита, отключающая работу исполнительных механизмов (двигателей, нагревателей, электропневмоклапанов и т. д.) при исчезновении напряжения питающей сети. Нулевая защита должна иметь задержку на отключение не более 0,15 с. При подаче временно исчезающего напряжения исполнительные механизмы не должны возобновлять свою работу без дополнительного включения.

2.2.16 Оборудование должно автоматически останавливаться при отсутствии давления в магистрали сжатого воздуха с индикацией причины остановки.

2.2.17 Оборудование должно останавливаться при отсутствии вытяжной вентиляции с индикацией причины остановки.

2.2.18 Оборудование должно автоматически останавливаться при заедании ИЭТ при выходе из узлов распаковки, формовки, лужения и прочих устройств входа и выхода.

2.2.19 Оборудование должно обеспечивать сохранность печатных проводников и контактных площадок печатных плат при монтаже ИЭТ, сохранность корпусов и выводов ИЭТ при их подготовке и установке, а также неповреждение жил и изоляции проводов, оплетки кабелей.

2.2.20 Оборудование должно сохранять работоспособность при отклонениях напряжений питающей сети на $\pm 10\%$ номинального значения.

2.3 Требования к материалам и комплектующим изделиям

2.3.1 Все материалы и комплектующие изделия, поступающие от внешних поставщиков, должны соответствовать ТУ, КД и стандартам, иметь штамп ОТК предприятия-изготовителя или документ, подтверждающий их качество.

2.3.2 Комплектующие изделия должны подвергаться входному контролю и иметь документ, подтверждающий проведение входного контроля.

Порядок проведения входного контроля и номенклатура комплектующих изделий определяются инструкцией предприятия-изготовителя, согласованной с главным конструктором оборудования.

2.3.3 Материалы и комплектующие изделия, применяемые в оборудовании, по своим техническим характеристикам, в том числе показателям надежности и эксплуатационным параметрам, должны обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к оборудованию.

2.4 Требования надежности

2.4.1 Средняя наработка оборудования на отказ должна быть не менее 1000 ч, если нет других указаний в ТЗ.

2.4.2 Среднее время восстановления оборудования должно быть не более 2 ч, если нет других указаний в ТЗ.

2.4.3 Средний срок службы оборудования должен быть не менее 5 лет при двухсменной работе, если нет других указаний в ТЗ.

П р и м е ч а н и е — Критерии отказа и предельного состояния устанавливают по ГОСТ 27.203 в ТЗ на конкретное оборудование.

2.5 Требования эргономики и технической эстетики

2.5.1 Оборудование должно иметь товарный вид и соответствовать художественно-конструкторскому проекту. Комплектность художественно-конструкторского проекта устанавливают в ТЗ на изделие.

2.5.2 Надписи на панелях должны быть выполнены шрифтами 3-Пр3 и 4-Пр3 по ГОСТ 26.008, если нет других указаний в КД.

2.5.3 Крепление внешних установочных элементов (ВУЭ) должно быть обеспечено без видимого крепежа.

2.5.4 Плоскости лицевых панелей должны иметь зоны индикации, управления и коммутации, построенные на основе координатной сетки с модулем 10 мм, при этом ВУЭ должны располагаться в узлах координатной сетки.

2.5.5 Расположение входа обрабатываемых изделий на оборудовании должно быть слева, а выхода — справа от оператора. Основным направлением движения обрабатываемых изделий относительно оператора должно быть обеспечено направление:

- 1) слева направо — при прямолинейном движении;
- 2) против часовой стрелки — при вращательном движении.

2.5.6 Пульты управления в части эргономических требований должны соответствовать ГОСТ 23000.

2.5.7 Ручки основных оперативных органов управления должны быть размещены на лицевых панелях оборудования или в пультах управления и не должны произвольно изменять своего положения при работе оборудования.

2.5.8 Ручки органов управления, применение которых установлено в особых правилах, должны быть снабжены блокирующими устройствами, предохраняющими их от случайного включения (отключения).

2.5.9 Шкалы приборов (экраны индикаторов и т. п.) должны быть расположены так, чтобы обеспечивалось удобное наблюдение за ними из рабочего положения оператора.

2.5.10 Органы управления, которыми необходимо пользоваться одновременно с наблюдением за шкалой прибора (экрана и т. п.), должны быть размещены так, чтобы при пользовании ими шкалы (экраны) не закрывались рукой.

2.5.11 Выключатели и переключатели, используемые в оборудовании, должны соответствовать ГОСТ 22613, ГОСТ 22614, ГОСТ 22615.

2.5.12 Лакокрасочные покрытия на внешних поверхностях оборудования по своим декоративным свойствам должны соответствовать ГОСТ 9.032 и ГОСТ 23852.

2.5.13 Поверхность лицевых панелей должна быть матовой или полуматовой и не иметь бликов.

2.6 Требования стойкости к внешним воздействиям

2.6.1 Оборудование должно сохранять свои характеристики в пределах норм, установленных ТУ на оборудование, при эксплуатации и испытаниях в условиях по ГОСТ 15150 для исполнения УХЛ категории 4.2:

- 1) верхнее значение рабочей температуры воздуха 35 °С;
- 2) нижнее значение рабочей температуры воздуха 15 °С;
- 3) верхнее значение относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 °С;
- 4) верхнее рабочее значение атмосферного давления 107,6 кПа (800 мм рт. ст.);
- 5) нижнее рабочее значение атмосферного давления 84 кПа (630 мм рт. ст.).

2.6.2 Оборудование должно сохранять работоспособность и значения параметров в пределах норм, установленных в стандартах и (или) ТУ на конкретное оборудование, не должно иметь механических или других видов повреждений после воздействия на него в упакованном виде следующих факторов:

1) ударных нагрузок многократного действия с пиковым ускорением не более 147 м/с² (15 g) при длительности действия ударного ускорения 10—15 мс;

2) температуры от минус 50 до плюс 60 °С;

3) верхнего значения относительной влажности воздуха 100 % при температуре 35 °С.

2.7 Требования безопасности

2.7.1 Оборудование, имеющее доступные прикосновению металлические нетоковедущие части, которые вследствие повреждения изоляции могут оказаться под электрическим напряжением, должно иметь на корпусе зажим защитного заземления по ГОСТ 21130.

Диаметр болта (шпильки, винта) заземляющего зажима выбирают по ГОСТ 12.2.007.0.

2.7.2 Возле зажима защитного заземления должна быть площадка по ГОСТ 12.2.007.0.

2.7.3 Возле зажима защитного заземления должен быть расположен знак заземления по ГОСТ 21130.

2.7.4 Электрическое сопротивление между заземляющим зажимом и любой металлической нетоковедущей частью оборудования, на которой установлены элементы электрооборудования и контроля, которые в результате пробоя изоляции могут оказаться под напряжением выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока, не должно превышать 0,1 Ом.

2.7.5 Изоляция электрических цепей относительно корпуса и цепей между собой должна выдерживать в течение 1 мин без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц. Значение испытательного напряжения определяется в зависимости от номинального напряжения цепи по ГОСТ 24686.

2.7.6 Сигнальная лампа «СЕТЬ» должна автоматически загораться при подаче на оборудование электрического напряжения.

2.7.7 Оборудование должно иметь блокирующее устройство, исключающее самопроизвольное его включение в случае возобновления подачи временно исчезнувшего электрического напряжения, независимо от положения органов управления.

ГОСТ Р 50139—92

При отсутствии блокирующего устройства должны быть предусмотрены специальные замки с вынимающимися ключами или винтами, требующими специального инструмента.

2.7.8 Механизмы, приводы, движущиеся части оборудования должны быть закрыты защитными кожухами в соответствии с требованием ГОСТ 12.2.003.

2.7.9 У мест ввода кабеля электропитания и на съемных кожухах корпуса оборудования должны быть нанесены знаки электрического напряжения по ГОСТ Р 12.4.026.

2.7.10 Возле сигнальных ламп и органов управления, а также на световых табло должны быть нанесены четкие и ясные надписи или символы по ГОСТ 12.4.040, указывающие назначение.

2.7.11 Встроенные в технологическое оборудование светильники местного освещения должны создавать освещенность в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил» (СНиП 11-4). При этом должны быть исключены стробоскопический и ослепляющий эффекты. Рабочее напряжение светильников местного освещения выбирают в зависимости от классификации помещения по электроопасности в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».

2.7.12 Оборудование должно иметь устройство для его подъема и перемещения грузоподъемными механизмами в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003.

2.7.13 Октаавные и корректированные уровни звуковой мощности при работе оборудования на холостом ходу и под нагрузкой не должны превышать значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Суммарная名义альная мощность электродвигателей приводов, кВт	Уровни звуковой мощности L_P , дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Корректированный уровень звуковой мощности $L_{P,0}$, дБ
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
До 2	82	82	82	82	79	77	75	73	84
Св. 2 * 4	89	89	89	89	86	84	82	80	91
* 4	95	95	95	95	92	90	88	86	97

Уровни звукового давления, создаваемые оборудованием в зоне работы оператора, не должны превышать значений, приведенных в таблице 4.

Таблица 4

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Уровни звукового давления, дБ	95	87	82	78	75	73	71	69

2.7.14 Автоматический выключатель и предохранители должны обеспечивать защиту силовых цепей, цепей управления и электрооборудования от воздействия токов короткого замыкания и перегрузок.

2.7.15 Температура нагрева наружных поверхностей оборудования должна быть не более 45 °С.

2.7.16 В оборудовании, работа которого связана с применением вредных для здоровья или загрязняющих рабочую среду веществ, должна быть предусмотрена возможность подключения к местной вытяжной вентиляции и другим устройствам, исключающим влияние этих веществ на обслуживающий персонал или выброс в атмосферу в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

2.7.17 Интенсивность теплового облучения на рабочих местах не должна превышать 300 Вт/м².

2.8 Маркировка

2.8.1 На оборудовании и его составных частях согласно указанию на чертежах должна быть прикреплена фирменная планка, на которой указываются обозначение оборудования, его заводской номер и год выпуска.

2.8.2 Все составные части оборудования, в том числе детали и сборочные единицы, снятые с изделия по условиям транспортирования и записанные в ЭД и в ТУ на оборудование, должны иметь маркировку с соответствующим обозначением.

Маркировка должна быть нанесена краской в местах, предусмотренных КД, удобных для чтения и не портящих товарный вид оборудования в сборе, или должна быть прикреплена бирка с обозначением детали или сборочной единицы.

Марку, цвет, номер шрифта устанавливают в КД на оборудование.

2.8.3 Маркировочные надписи на фирменной планке могут быть выполнены фотохимическим способом. Заводской номер оборудования допускается выполнять ударным способом.

2.8.4 Маркировка оборудования должна оставаться четкой и прочной в течение гарантийного срока службы.

2.9 Упаковка

2.9.1 Упаковку и консервацию оборудования, его составных частей, сборочных единиц и деталей, снимаемых с изделия по условиям транспортирования, производят в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 и ТУ на оборудование.

2.9.2 Перед упаковкой все неокрашенные наружные металлические поверхности оборудования должны быть покрыты солидолом Ж по ГОСТ 1033 или подобным материалом и защищены упаковочной парафинированной бумагой марки БП-3—35 по ГОСТ 9569 или подобным материалом.

2.9.3 Запасные инструменты и принадлежности (ЗИП), входящие в комплект поставки, должны быть завернуты в упаковочную парафинированную бумагу марки БП-3—35 по ГОСТ 9569 или в подобный материал с предварительным покрытием неокрашенных металлических поверхностей солидолом Ж по ГОСТ 1033 или подобным материалом и вложены в пеналы, футляры, коробки и т. п., установлены (уложены) в предусмотренные для них места или упакованы в соответствии с требованиями ТУ на оборудование или чертежей на упаковку.

2.9.4 На оборудовании вблизи наиболее подверженных коррозии поверхностей в местах, указанных в чертежах, должны быть прочно закреплены мешочки с силикагелем марки КСМГ по ГОСТ 3956 с содержанием влаги не более 2 % или с другим подобным материалом.

2.9.5 Подвижные элементы (детали, сборочные единицы) оборудования должны быть зафиксированы (закреплены) на время транспортирования от самопроизвольного перемещения, что должно быть отражено в КД (в сборочном чертеже оборудования или сборочной единице, габаритном чертеже), а также в ТУ, техническом описании, инструкции по эксплуатации на оборудование с указанием способа крепления.

2.9.6 Оборудование или его составные части, если нет других указаний в ТУ на оборудование, должны быть помещены в чехлы из поливинилхлоридной пленки марки В по ГОСТ 16272 в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ТУ на оборудование и упакованы в транспортные ящики, изготовленные в соответствии с КД на упаковку и ГОСТ 10198, ГОСТ 5959, ГОСТ 2991.

Заключительные швы чехла должны быть заварены.

2.9.7 Крепление оборудования и его составных частей должно исключать самопроизвольное перемещение его внутри ящика, не обусловленное средствами амортизации, при транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах.

2.9.8 ЭД, прилагаемая к оборудованию, должна быть скомплектована, сброшюрована, завернута в водонепроницаемую бумагу по ГОСТ 8828, вложена, заварена в пакет из поливинилхлоридной пленки марки В по ГОСТ 16272 и закреплена в соответствии с чертежом на упаковку.

При наличии большого объема ЭД допускается упаковывать ее в отдельный ящик.

Если оборудование упаковано в два или более транспортных ящика, то ЭД помещают в ящик с первым номером грузового места.

2.9.9 В каждый укладочный ящик (футляр, чехол и т. п.), помещенный в транспортную тару, должен бытьложен упаковочный лист, предварительно упакованный в пакет из поливинилхлоридной пленки марки В по ГОСТ 16272. Шов пакета должен быть заварен. Нумерация укладочных ящиков (футляров, чехлов и т. п.) со съемными частями ЗИП, помещенными в транспортный ящик (грузовое место), должна быть произведена цифрами через тире. Например: 1—1; 2—1; 3—1; . . . 1—2; 2—2; 3—2 и т. д., где первая цифра обозначает порядковый номер места (укладочного ящика, футляра, чехла и т. п.) в транспортном ящике, а вторая — номер транспортного ящика в грузовой партии.

2.9.10 Упаковочный лист на оборудование, подписанный лицом, проводившим упаковку, и заверенный подписью и штампом службы технического контроля с указанием даты упаковки, укладываются в пакет из поливинилхлоридной пленки марки В по ГОСТ 16272 с последующей заваркой швов и помещают в специальный карман, защищенный от воздействия атмосферных осадков.

Карман должен быть прочно прикреплен с внешней стороны ящика к одной из торцевых стенок с правой стороны. На кармане должна быть нанесена надпись «Упаковочный лист».

2.9.11 В специальный карман на наружной стенке транспортного ящика, имеющего первый