

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Параметры шероховатости поверхности

ГОСТ

7016—82

Products of wood and wooden materials.

Parameters of surface roughness

Взамен

ГОСТ 7016—75

ОКСТУ 5303

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 октября 1982 г. № 3945 срок введения установлен

с 01.07.83

Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 16.06.87 № 2075

1. Настоящий стандарт распространяется на древесину и продукцию из древесины (пиломатериалы, фанеру, шпон, древеснослоистые пластики, древесностружечные и древесноволокнистые плиты и изделия из них), не имеющих защитно-декоративных покрытий, и устанавливает номенклатуру параметров шероховатости поверхности, их числовые значения и общие указания по нормированию. Стандарт должен применяться при разработке нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Шероховатость поверхности древесины и древесных материалов характеризуется числовыми значениями параметров неровностей (риски, неровности разрушения, неровности упругого восстановления, волнистость, а также структурные неровности поверхностей плит, спрессованных из древесных частиц) и наличием или отсутствием ворсистости и мшистости на обработанных поверхностях.

3. Требования к шероховатости поверхности не включают требований к механическим повреждениям и порокам в виде резко выделяющихся отдельных неровностей (царапин, выковов и др.).

4. Требования к шероховатости поверхности устанавливаются без учета анатомических неровностей древесины.

При повышенных требованиях к качеству поверхности допускается устанавливать параметры шероховатости с учетом анатомических неровностей.

5. Требования к шероховатости поверхности должны устанавливаться путем указания параметра шероховатости (одного или нескольких) из номенклатуры, приведенной в п. 6, его числового значения по п. 7 и базовых длин, на которых определяют параметры шероховатости, по п. 8.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Издание с Изменением № 1, утвержденным в июне 1987 г. (ИУС 9—87).

C. 2 ГОСТ 7016—82

6. Параметры шероховатости (один или несколько) выбираются из следующей номенклатуры:

Rm_{\max} — среднее арифметическое высот отдельных наибольших неровностей на поверхности, вычисленное по формуле


$$Rm_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n H_{\max,i}, \quad (1)$$

где $H_{\max,i}$ — расстояние от высшей до низшей точки i -й наибольшей неровности (черт. 1);

n — число наибольших неровностей (не менее 5).



Черт. 1

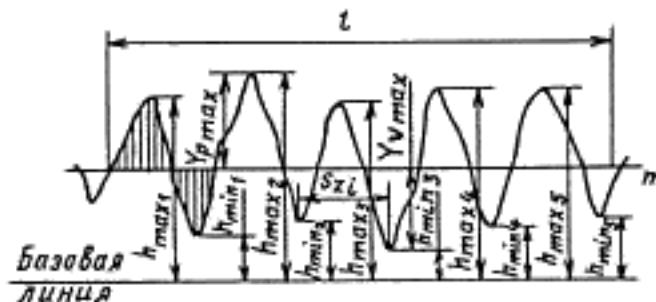

y_i — отклонение профиля от средней линии; t — базовая длина; $h_{\max,i}$ — расстояние от высшей точки i -го наибольшего выступа до линии, эквидистантной средней и непересекающей профиль; $h_{\min,i}$ — расстояние от низшей точки i -ой наибольшей впадины до линии, эквидистантной средней и непересекающей профиль; S_d — шаг i -ой неровности по впадинам; m — средняя линия профиля

Черт. 2

Rm — наибольшая высота неровностей профиля, вычисленная по формуле (черт. 2).

$$Rm = y_{p_{\max}} + y_{v_{\max}},$$

где $y_{p_{\max}}$ — расстояние от средней линии профиля до высшей точки профиля в пределах базовой длины;

$y_{v_{\max}}$ — расстояние от средней линии профиля до низшей точки профиля в пределах базовой длины;

Rz — высота неровностей профиля по десяти точкам при отсчете от базовой линии, вычисленная по формуле (черт. 2)

$$Rz = \frac{1}{5} \left(\sum_{i=1}^5 h_{\max,i} - \sum_{i=1}^5 h_{\min,i} \right), \quad (2)$$

или при отсчете от средней линии профиля, вычисляемой по формуле

$$Rz = \frac{\sum_{i=1}^5 |y_{p,i}| + \sum_{i=1}^5 |y_{v,i}|}{5},$$

где $y_{p,i}$ — высота i -го наибольшего выступа профиля;

$y_{v,i}$ — глубина i -й наибольшей впадины профиля.

Ra — среднее арифметическое абсолютных отклонений профиля, вычисленное по формуле (черт. 3)

$$Ra = \frac{1}{l} \int_0^l /y(x)/ dx \quad (3)$$

или приближенно:

$$Ra = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i|,$$

S_z — средний шаг неровностей профиля по впадинам, вычисленный по формуле (черт. 2)

$$S_z = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n S_{zj},$$


где S_{zj} — шаг j -ой неровности по впадинам;
 n — число шагов неровностей по впадинам.

П р и м е ч а н и е. Параметр S_z является вспомогательным и применяется совместно с одним из параметров R_z или R_a .

Рекомендуемые границы применения параметров по видам обработки приведены в приложении 2.

(Измененная редакция,
Изм. № 1).

7. Числовые значения параметров шероховатости Rm_{max} , Rm , Rz , Ra и S_z (наибольшие, номинальные значения или диапазоны значений) должны выбираться из табл. 1—3.

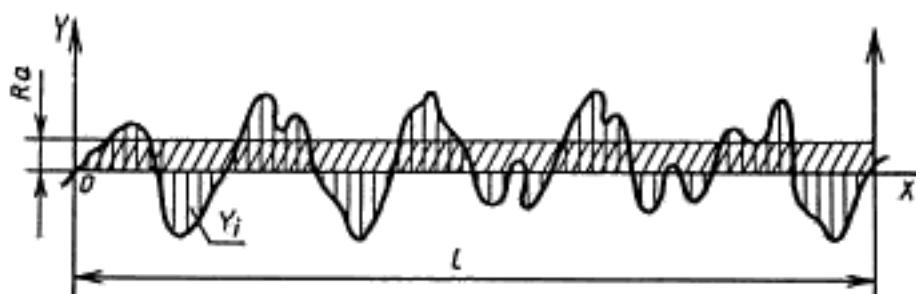

y_i — отклонение профиля от средней линии; l — базовая длина

Черт. 3

Таблица 1

МКМ			
Значение параметров Rm_{max} , Rz и Rm			
— 1000	<u>100</u>	10,0	
— 800	80	8,0	
— 630	63	<u>6,3</u>	
— 500	<u>50</u>	5,0	
— 400	40	4,0	
— 320	32	<u>3,2</u>	
— 250	<u>25</u>	2,5	
— 200	20	—	
<u>1600</u>	160	16,0	
<u>1250</u>	125	<u>12,5</u>	

П р и м е ч а н и е. Подчеркнутые являются предпочтительными значениями.

Таблица 2

МКМ		
Значение параметра Ra		
100	10,0	1,00
80	8,0	<u>0,80</u>
63	<u>6,3</u>	0,63
50	5,0	0,50
40	4,0	—
32	<u>3,2</u>	—
25	2,5	—
20	2,0	—
16,0	<u>1,6</u>	—
12,5	1,25	—

П р и м е ч а н и е. Подчеркнутые являются предпочтительными значениями.

Таблица 3

ММ			
Значение параметра S_z , мм			
— 10,0	1,00	0,10	
— 8,0	0,80	0,08	
— 6,3	0,63	0,06	
— 5,0	0,50	0,05	
— 4,0	0,40	0,04	
— 3,2	0,32	0,032	
— 2,5	0,25	0,025	
— 2,0	0,20	—	
— 1,6	0,16	—	
12,5	1,25	0,125	—

8. Числовые значения параметров шероховатости Rm , Rz и Ra должны определяться на базовых длинах l , устанавливаемых из соотношения значений параметров и базовой длины, приведенных в табл. 4 и 5.

С. 4 ГОСТ 7016—82

Таблица 4

Соотношение значений параметров Rm , Rz и базовой длины l

Rm , Rz , мкм	l , мм
От 2,5 до 16	0,8
* 16 * 50	2,5
* 51 * 160	8
* 161 * 500	25

Таблица 5

Соотношение значений параметра Ra и базовых длии l

Ra , мкм	l , мм
От 0,5 до 3,2	0,8
* 3,3 * 12,5	2,5
* 12,6 * 100	8,0

При определении параметра Rm_{max} измерение H_{max} выполняется в пределах шага каждой из выбранных наибольших неровностей.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

9. В технической документации на чертежах на детали и изделия при указании значений параметров должны быть оговорены случаи, когда ворсистость и мшистость на поверхности не допускаются.

10. Обозначения шероховатости поверхности на чертежах должны выполняться по ГОСТ 2.309—73.

11. Термины, используемые в стандарте, и их определения приведены в приложении I и ГОСТ 2789—73.

12. Методы определения параметров шероховатости — по ГОСТ 15612—85.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ I Справочное

Термин	Определение
1. Анатомические неровности древесины	Неровности обработанной поверхности древесины, образованные вскрытыми полостями сосудов или клеток
2. Структурные неровности	Неровности поверхности плит и деталей, спрессованных из древесных частиц со связующим или без него, обусловленные формой, размерами и расположением этих частиц на поверхности
3. Неровности упругого восстановления	Неровности, образующиеся в результате неодинаковой величины упругого восстановления после обработки режущим инструментом поверхностного слоя древесины на участках различной плотности и твердости
4. Неровности разрушения древесины	Неровности образующиеся в результате выколов и вырывов пучков волокон древесины
5. Риски	По ГОСТ 2140—81
6. Волнистость	По ГОСТ 2140—81
7. Ворсистость	По ГОСТ 2140—81
8. Мшистость	По ГОСТ 2140—81
9. Выступ профиля	По ГОСТ 25142—82
10. Впадина профиля	По ГОСТ 25142—82

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Предельные значения параметров шероховатости

Материал, изделие и способ обработки	Значения параметров				
	Параметр $R_{t\max}$, мкм	Параметры профиля			
		R_w , мкм	R_z , мкм	R_a , мкм	S_D , мм
Пиломатериалы хвойных пород после рамного распила	500—1600	—	—	—	—
Пиломатериалы лиственных пород после рамного распила	320—1000	—	—	—	—
Пиломатериалы после пиления дисковыми пилами	40—800	—	—	—	—
Шпон лущенный	50—320	—	—	—	—
Шпон строганый	32—500	—	—	—	—
Древесина массивная, продольное фрезерование	—	16—250	16—250	—	2,5—12,5
Древесина и шпон шлифованные	—	250—12,5	10—160	2,5—16	
Древесностружечные плиты шлифованные	—	12,5—500,0	10—400	2,5—12,5	
Древесностружечные плиты нешлифованные	—	12,5—630,0	10—400	2,5—16,0	0,1—2,5
Древесноволокнистые плиты шлифованные	—	8,0—32	6,3—16,0	0,5—1,6	
Древесноволокнистые плиты нешлифованные	—	10—40	8—20	0,6—3,2	0,125—3,2

(Измененная редакция, Изм. № 1).